平成11年度 ものづくり人材支援基盤整備事業 -技術・技能の客観化、マニュアル化等-

工業計器のメンテナンスに必要な 技術・技能のマニュアル

ループ・テストの方法と手順 トラブルシューティング事例

平成12年7月

中小企業総合事業団

情報・技術部

はじめに

中小企業総合事業団では、中小企業庁が進める国の重要施策である、中小企業のための数々の施策を実施しています。

さて、中小企業総合事業団では平成 11 年度「ものづくり人材支援基盤整備事業」において、技術・技能の客観化、マニュアル化等を行うことが、技術・技能の継承を図る上で重要と考え、それらを必要とする業界を対象に、『平成 11 年度ものづくり人材支援基盤整備事業一技術・技能の客観化、マニュアル化等ー「工業計器のメンテナンスに必要な技術・技能のマニュアル」ループテストの方法と手順・トラブルシューティング事例』を作成いたしました。

最近の中小製造業の現場では、熟練技術者・技能者の 高齢化が目立ち、退職後の製造現場の能力維持等が問題 となってきています。

これは、熟練技術者・技能者、その個人の持つ技術・技能を後継者に伝承することにより、解決されうるものでありますが、その伝承・技能には訓練が伴い、適切な指導を行える指導者と時間が必要であります。

そこで、業界団体を通じて各中小企業者に本件を有効に活用頂き、技術・技能を継承するべき若年層等の人材の確保・育成の一助になれば幸いに存じます。

なお、本書の作成にあたり、ご協力頂きました関係者 各位に厚く御礼申し上げます。

平成 12 年 7 月

中 小 企 業 総 合 事 業 団情 報 ・ 技 術 部 部 長 鈴 木 達 也

目 次

| 第1章 | ルー | プ・テス | ストの | 方法と手 | 戶順 | * | | | (# ° | | |
|-----|--------|------------|---|---|---------------------------------------|--------|---|---|---|---|----------|
| 1. | ループ・ | テスト | (総合格 | 機能検査 | 試験)… | •••••• | | •••••• | | | 3 |
| | 1.1 概要 | 要 | ••••• | | | | | • | | | 3 |
| | 1.1.1 | 1 ルーコ | ブ・ テス | トとは・ | | | ••••• | | ••••• | ••••• | 3 |
| | 1.1.2 | 2 ルーフ | ナ・テス | トの位置 | 付け … | | • | | | | 3 |
| | 1.2 実施 | 施計画 | ••••• | • | | | ••••• | | | | з |
| | 1.3 ル- | ープ・テ | ストの | 開始条件 | | | | | | | 4 |
| | 1.4 準備 | 莆 | ••••• | • | | | | • • • • • • • • • | ••••• | | 4 |
| | 1.4.1 | 1 測定器 | 景・工具 | : | | | | ••••• | | | 4 |
| | 1.4.2 | 2 前準備 | 青 | ••••• | | | ••••• | | • | ••••• | 4 |
| | 1.4.3 | 3 判定基 | 達 | | | | | ••••• | • | | 5 |
| | 1.5 ル- | ープ・テ | スト … | • | | | | | • | •••••• | 5 |
| | 1.5.1 | 1 作業中 | 中の注意 | 事項 … | | | ••••• | | • | | 5 |
| | 1.5.2 | 2 不合格 | 各時の処 | 理 | | | | | • | • | 6 |
| | 1.5.3 | 3 検査の | 战績書 · | | | | ••••• | | • • • • • • • • • • | ••••• | 6 |
| | 1.6 復 | 日 | ••••• | | | | ••••• | ••••• | • | ••••• | ·······6 |
| | 1.7 ル- | ープ・テ | スト実 | 例集 … | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | ••••• | | | 7 |
| | 目 | 次 … | ••••• | | | | | | | | 7 |
| | ●温 | 息度 … | ••••• | | | | • | • | | ••••• | 8 |
| | • ⊞ | E カ····· | ••••• | | | ••••• | | ••••• | | | 12 |
| | ●流 | 量 活 | ••••• | | | | | | | | 14 |
| | • L | パル… | | | | | | | | | 22 |
| | ●操 | 作部… | • | ••••• | | | ••••• | ••••• | | | 34 |
| | • ₹ | - の他 … | ••••• | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ィング酮 | | | | | | | |
| 2. | トラブル | レシュー | ·ティン: | グ | | | | | | • | 47 |
| | 2.1 1- | ラブルシ | ノユーテ | ィングの | 進め方 | (基本) | | | • | | 48 |
| | 2.2 1 | ラブルシ | ノユーテ | ィングの | 実例紹介 | ጉ | | | • | | ·····49 |
| | 2.2. | 1 温度 | | | | | | ••••• | | | 49 |
| | 2.2.2 | 2 圧力 | | | | | | ••••• | • | | 50 |

| | 2.2.3 流量 | *************************************** | | 5 |
|----|---|---|---|---------|
| | (1) 差圧流量計 | | | 5 |
| | (2) 面積流量計 | | | 53 |
| | (3) 容積流量計 | | | |
| | | | | |
| | (4) タービン流置計 | | | |
| | (5) 渦流量計 | | | |
| | (6) 電磁流量計 | *************************************** | •••••• | ·····60 |
| | (7) コリオリ流量計 | *************************************** | | 62 |
| | 2.2.4 レベル | ••••• | | 63 |
| | (1) 差圧レベル計 | | | |
| | (2) ディスプレーサ・レベル計 | | | |
| | | | 9 | |
| | (3) 静電容量レベル計 | | | |
| | (4) フロート・レベル計 | | | |
| | (5) 超音波レベル計 | *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 68 |
| | 2.2.5 操作部 (調節弁、オンオフ弁) | •••••• | ••••••••• | 69 |
| | 2.3 トラブル事例集 | •••••• | | 72 |
| | 目 次 | • | • | 72 |
| | - ●温 度 | | | |
| | ●圧 力···································· | | | |
| | | | | |
| | ●流 量 | | | |
| | レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | |
| | ● 操作部 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••••• | *************************************** | 96 |
| | ● その他 | ••••••••••• | ••••••• | 108 |
| | | | | |
| 3. | 関連用語集 ······ | ••••• | •••••• | 115 |
| 4 | | | | 110 |

1. ループ・テスト (総合機能検査試験)

1.1 概要


1.1.1 ループ・テストとは

ループ・テスト(Loop Test)とは、IEEE電気用語辞典によると、ある導体が閉じられた回路、すなわちループの一部を形成しているとき、その導体の絶縁不良個所を特定するために用いられる検査試験方法である。

これをブラントにおける下記の計装工事検査概略フローからみると、ループ・テストは計器、機器や計装関連システムを運転可能状態(計器が設置され、その配線および配管が完全に接続されるとともに単体動作の確認検査が終了し、電源および空気源が供給状態にある)にし、運転上、安全保護上重要な制御機能、および単体動作の確認では困難な複数メーカ間にわたるシステム、制御盤間の制御機能、インターフェース(シーケンスのタイミングを含む)が総合的に設計通りであることを確認することである。

1.1.2 ループ・テストの位置付け

計装工事設計が終了し、工事図面をもとに本運転開始までの流れは次のようになる。

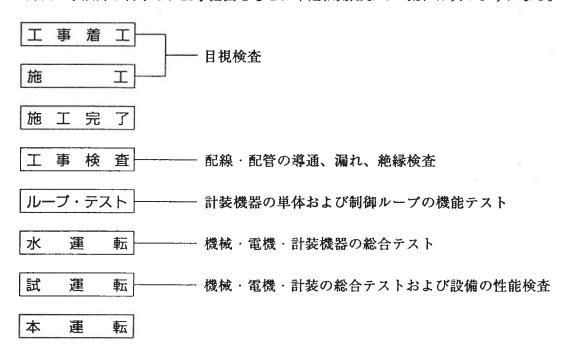

1.2 実施計画

システムの範囲、納期にもとづき作業項目を決定する。

人員の能力・経験、使用する測定器などについて十分配慮しスケジュールを作成 する。なお、計画にあたっては次の事項を注意する。

(1) 特殊なツール、技能を必要とする場合は、事前に十分確認し、測定器・工具を

確保する。

- (2) 責任者を明確にするとともに、作業者全員が作業の流れを把握できるフロー図 等を準備することが望ましい。
- (3) 仮設電話など遠隔通信手段を準備する。

1.3 ループ・テストの開始条件

設備責任者と作業内容、安全について確認する。

ループ・テストを開始する前に次の項目を必ず確認のうえ、実施する。

- (1) 本設備が他設備と関連する場合は、ループ・テストの具体的内容、方法、作業 分担等について事前に他設備側責任者と調整を行った後に、ループ・テストを 実施する
- (2) 関連工事(配管工事、ユニット機器周辺工事など)が完了している。
- (3) 計器が正しく取り付けられている。
- (4) 単体動作確認が必要な計器類の検査(現場計器、DCS、PLC、計器盤の納入後 復元検査等)が完了し、動作可能な状態にある。
- (5) 配線工事は導通および絶縁検査で合格している。
- (6) 空気配管工事はエア・ブロー、通気および漏洩検査で合格している。
- (7) 電源および空気源が正常に供給できる状態にある。
- (8) 電子機器については、ループ・テスト着手前に電源を投入し、十分なウォームアップが行われている。
- (9) 計装電源メイン・スイッチおよび計装空気元弁の操作は、設備責任者の立合い、または確認を行った後、実施する。

1.4 準備

1.4.1測定器・工具

単体および、ループ・テストに使用する主な測定器・工具類には次のものがある。 これらの測定器に関しては、トレーサビリティも考慮した正しい維持管理が重要 である。

(1) 測定器

直流電圧電流発生器、ディジタル・マルチメータ、ダイヤル可変抵抗器、ディジタル圧力計、圧力調整器、重錘形圧力天びん、冷接点補償器、専用コミュニケータ

(2) 工具、消耗品

工具セット、テスタ、テフロン・シール・テーブ、継ぎ手、エア・チューブ、 リードワイヤ

1.4.2 前準備

- (1) 計器の動作を安定させるため、事前に計器に電源を供給する。(ウォームアップ 時間は機種により異なるので、メーカの取扱説明書等により確認をする。)
- (2) 電源供給時は、まず電源の一次側電圧が規定範囲内にあることを、テスタなど

で確認し、電源スイッチを投入する。必要に応じて直流電源装置、CVCF等の 出力を調整する。

- (3) 計装供給空気圧が所定の範囲内にあることを圧力計で確認する。必要に応じて、減圧弁で調整する。
- (4) 輸送中や工事期間中の振動や衝撃防止用ストッパを取り外す。(ストッパにはゴム、木型、発泡スチロール製等がある)
- (5) パラメータの設定が必要な計器および、警報設定器についてはあらかじめ設定をしておく。
- (6) レベル計および流量計の導圧管シール・ラインには、指定されたシール液を注入し、その後計器のゼロ点を調整する。
- (7) 計器類には次の作業を行なう。
 - ① オイラに指定の油を規定量注入する。
 - ② 液体ダンパ付き面積流量計へ指定の緩衝液を規定量注入する。
 - ③ 調節弁のルーブリケータにグリスを注入する。
- (8) 記録計はチャート紙およびインクを装填し、チャート紙の駆動装置の動作を確認する。

1.4.3 判定基準

ループ構成機器類の動作状態が、仕様通りであることを合・否の判定基準とする。

1.5 ループ・テスト

1.5.1 作業中の注意事項

- (1) ループ・テスト要領にしたがってテストを行い、計器、ループ構成機器類が適切であることを確認する。
- (2) 原則として、テスト終了後は受信器の指示値がゼロとなるように発信器のゼロ 点調整、または専用コミュニケータによりゼロ点調整をする。
- (3) 各種パラメータ類を確認する。
 - ① 調節計の動作(正動作-逆動作)を確認する。
 - ② 警報設定値、タイマ設定値、その他設定値リストに記載された値を確認する。
 - ③ DCSおよびプログラム調節計の処理機能を確認する。
 - ・ 入力信号処理 (開平演算、パルス・レート等)。
 - · 出力信号処理(出力制限等)。
 - 制御出力信号の逆転処理。
- (4) シーケンス機能の確認は、オンオフ模擬信号の入力によりシーケンスを実際に 作動させて確認する。
- (5) アナログ信号およびシーケンス用オンオフ信号の模擬信号を入力し動作を確認する。
- (6) タイマ時間は任意に設定して検査できるが、検査終了後は元の状態に戻す。-

- (7) 電動機のシーケンス機能確認は、電動機を切り離して行なう。
 - (8) インターフェース部の信号については、とくに次の点を確認する。
 - ① 電源供給がどちら側であるかを確認する。(ドライかウェットか)
 - ② 信号の出力タイプ(リレー出力またはオープン・コレクタ出力等)を確認する。
 - ③電源を確認する。
 - (9) テスト実施中に異音、振動、異常発熱などが発見された場合は、計装電源や、 計装供給空気元弁を止め、作業を中止する。その後速やかに設備責任者に連絡 し、原因究明を行う。
 - (10) ループ・テストを完了した計器やループ構成機器類には重複チェックを避ける ため、マーキングを行う。

1.5.2 不合格時の処理方法

評価基準を満足しなかった場合には、評価基準を満足するようループの手直し、 計器の調整・修理を行うか、予備計器と交換し、再度ループ・テストを行う。

1.5.3 検査成績書

検査成績書は、計器信号系統図(計装ループ)上の動作が確認された信号経路をマーカ等により印を付けてテスト漏れがないように行い、判定欄には「合・否」、チェック項目の結果、検査データ、実施担当者名、責任者名、完了日を記入する。 不合格の場合は、1.5.2 「不合格時の処理方法」に従う。

1.6 復旧

テスト終了後、設備責任者と確認の上、次の処理を的確に行う。

- (1) 計器の配線、配管をもとの状態に戻すとともに、端子および継手の増締めを行い、緩み漏れのないこと、また、計器端子箱の蓋が確実に閉まっていることも確認する。
- (2) 電源のスイッチを確認する。
- (3) 計装供給空気の元弁を確認する。
- (4) 導圧管、サンプリング配管の元弁、手元弁、ドレン弁、ベント弁、三岐弁等をもとの状態に戻す。
- (5) ジャンパ線による短絡を行った端子および結線を外した端子は、確実に図面通りに復旧する。
- *なお、ループ・チェック・リスト記入例とフォーマットを42、43ページに参考 例として記載する。

1.7 ループ・テスト実例集

目 次

| 温度 | 1 | 測温抵抗体、熱電対① | ······e |
|-----|----|---|---------|
| | 2 | 測温抵抗体、熱電対② | 6 |
| | 3 | 放射温度計 | |
| | 4 | 細管温度計 | 11 |
| | | * | * |
| 圧力 | 1 | 正力発信器①···································· | 12 |
| | 2 | 圧力発信器② | 13 |
| | | | |
| 流量 | 1 | 差圧流量計 | 14 |
| | 2 | 面積流量計······ | |
| | 3 | 容積流量計 | |
| | 4 | 渦流量計······ | |
| | 5 | | 18 |
| | 6 | 電磁流量計 | 19 |
| | 7 | 超音波流量計 | 20 |
| | 8 | せき流量計 | 21 |
| | | | |
| レベル | 1 | 差圧レベル計 | 22 |
| | 2 | ディスプレーサ・レベル計 | ····23 |
| | 3 | フロート・レベル計① | 24 |
| | 4 | フロート・レベル計② | 25 |
| | 5 | フロート・レベル計③ | 26 |
| | 6 | 静電容量レベル計①···································· | 27 |
| | 7 | 静電容量レベル計② | |
| | 8 | 超音波レベル計 | |
| | 9 | エアパージ・レベル計 | |
| | 10 | 投げ込みレベル計 | |
| | 11 | 羽根車レベル・スイッチ | |
| | 12 | 電極レベル・スイッチ | 33 |
| | | | |
| 操作部 | 1 | 調節弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
| | 2 | オンオフ弁 | 35 |
| | | | |
| その他 | 1 | PH計······ | |
| | 2 | 濁度計 | 37 |
| | 3 | 残留塩素計 | 38 |
| | 4 | 電気伝導率計 | |
| | 5 | ガス検知器 | |
| | 6 | ガス分析計 | |
| | 参考 | ループ・チェック・リスト(記入例) | 42 |
| | | ループ・チェック・リスト(用紙) | 43 |

| 注意事項 | ・カバー、0リング、パッキンなど落とさないようにする。 | | 二、電気式の模擬入力装置は、計器安定のため十分ウォ 入れ、一ミングアップを行う。上限 | ・バッキン、0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込み、+、-、A、B、bを確認し、元に戻す。 |
|---------|-----------------------------|-------------------------|--|---|
| | ◎検出端の端子台カバーを取り外し、配線を開放する。 | ◎端子箱の損傷、端子台の腐食の有無を確認する。 | ○指示開線した配線に模擬入力装置(6ダイヤル抵抗器、電圧発生器など)にて、レンジにあった入力値を入れ、受信器の指示値を確認する。 ○バーンアウト…検出端端子部で配線を開放し、受信器の指示が上限または下限に振りきれることを確認する。 | ○端子部の極性を確認し、元の状態に戻す。○受信器で検出部の温度が出ていることを確認する。 |
| 通 | 海 | ら. 外 チェック カェック | 8. 数 和 チェックション | 4. 銜 作 □ 業 |
| 三田 | 測温抵抗体、熱電対① フィールド ラック バネル | | 74-1VK DCS | オーな |

| 注意事項 | ・挿入長は、抜く前に印などを付け、同じ位置に戻せるようにする。 ・カバー、0リング、パッキンなど落とさないようにする。 | | ・測定点は、恒温槽で作れる温度とし、それ以外は模擬入力でのループ・テストとする。 | ・バッキン、0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込み、+、-、A、B、bを確認し、元に戻す。 |
|------|--|-------------------------|--|--|
| 手順 | ◎検出端…挿入長を確認し、検出端を抜く。 ◎端子台カバーを外す。 | ◎端子箱の損傷、端子台の腐食の有無を確認する。 | 箇 指示検出端を恒温槽に入れ、受信器に恒温槽の温度が出ていることを確認し、記録する。○ バーンアウト…検出端端子部で配線を開放し、受信器の指示が上限または下限に振りきれることを確認する。 | ○端子部の極性を確認し、元の状態に戻す。○挿入長を確認し、検出端を取り付け、指示計で検出部の温度が出ていることを確認する。 |
| 項目 | 新 | 2. 外 親 チェック | 機性チェル | · 7 · 60 · 4 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 |
| 頭 | 本、熱電対② バネル バネル 指示器 | | | 1/0 KY V7 X |

| 注意事項 | ・取付金具など、ゆるみがないかを確認し、あれば増締めをする。 | | ・レンズの汚れは、やわらかい布などでふき取る。 | | ・測定点は、基本的に常温とする。 | | ・取付金具などゆるみがないかを確認し、増締めをする。 |
|------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------|--|----------|---|
| 手順 | ◎検出器…取付状態を確認し、測定距離、角度を測り、記録しておく。 | | ◎レンズの汚れ、端子台の腐食の有無を確認する。 | | ○指示…検出器のレンズより測定点に基準の温度計を置き、放射温度計の指示が出ていることを確認し、記録する。高温の熱源に放射温度計をあてて、指示が変化することを確認する。 | | ◎測定距離、角度を確認し、変更したときは、確実に元の状態に戻す。 |
| 通目 | . 「 編 | | 2. 外 観 チェック | | 3. 本 本 チェック エック | | 4. 匈 布 □ 業 |
| 河西 | 放射温度計フィールドラック バネル | (A) | | 文 数数器 指示器 | 74-Juk DCS | j. 13 ky | 1/0 1/0 π-γ-γ 1/0 π-γ-γ 1/0 π-γ-γ 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 |

Fig.

| 注意事項 | ・挿入長は、抜く前に印などを付け、同じ位置に戻せるようにする。・キャビラリ部は、必要以上に曲げない。 | | ・ 測定点は、恒温槽で作れる温度とし、それ以外は現状の温度指示をひかえ、ゼロ点調整を操作し、指示が変化することを確認する。また確認後はひかえた温度指示に確実に戻す。 | ・空気式の場合、各配管など継手部分のエア漏れがないことをリーク液や石鹸水で確認する。 |
|------|---|--|--|---|
| 手順 | ◎検出端が入長を確認し、検出端を抜く。 ◎計装供給空気…空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧 力を所定の値に設定する。 | ◎検出部およびキャビラリ部の折れ、曲がり、損傷の有無を確認する。 | ○指示…検出端を恒温権に入れ、受信器に恒温権の温度が出ていることを確認する。検出端が抜けない場合は、検出部の温度を測り、受信器の指示値を確認する。 | ○挿入長を確認し、検出端を取り付け、指示計で検出部の温度が出ていることを確認する。 |
| 項目 | 新 範 | S. 卒 観 チェック | 機性 ポポップエ ポップエ | 4. 倒 布 □ 辮 |
| 頭 | (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2 | 7- 1.7 16 示 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1/0 37 5-937 5 7 5-937 |

O

| 注意事項 | 供給圧の値は、名板やスペック・シートなどで確認して行う。・継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石鹸水で確認する。 | | | ・真空などのレンジの場合は、真空ポンプなど圧力が かけられる時以外は、ゼロ点のみとし、中間レンジ の場合は、ゼロ調整は実地しない。 | ・端子部カバーの0リング、バッキンが付いていること を確認する。 ・空気式の場合、各配管など継手部分のエア漏れがな いことをリーク液や石鹸木で確認する。 |
|----------|--|--|--|--|---|
| 当 | ○電気式…発信器の端子台カバーを取り外し、配線を外す。○空気式…空気式の場合は、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ○発信器および、導圧管の損傷の有無を確認する。○ダイアフラム式の場合は、受圧部の損傷がないことを確認する。 | | ○ 指示発信器の出力配線または、配管に入力装置(加圧器、電圧 電流発生器)にて入力し、受信器の指示を読み取り、記録 する。○ ゼロ点…圧力がゼロであることを確認し、ゼロ調整を行い、指示が ゼロであることを確認する。 | ◎取り外した継手、配管がある場合は、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 新 | 2. 外 観チェック | - | 8. 第 年 エン ジュン クシュア | 4. 敛 布 □ 辮 |
| 田力 | 圧力発信器①フィールド ラック バネル | 是 | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | 74-Juk DCS | I /0 #^*-b-93 1 /0 #^*-b-93 |

| 注意事項 | 供給圧の値は、名板やスペック・シートなどで確認して行う。継手部分からのエア湯れがないことをリーク液や石鹸木で確認する。 | | 真空などのレンジの場合は、真空ポンプなど圧力がかけられる時以外は、ゼロ点のみとし、中間レンジの場合は、模擬入力テストで行う。 | ・空気式の場合、各配管など継手部分のエア漏れがないことをリーク液や石鹸水で確認する。 |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ○ 単圧配管発信器入り口のバルブを閉め、ドレン抜きをする。○ 計接供給空気…空気式の場合は、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ○発信器および、導圧管の損傷の有無を確認する。○タイアフラム式の場合は、受圧部の損傷がないことを確認する。 | ○ 指示発信器の受圧部に入力装置(加圧ポンプ、重鍾型圧力計など)にて加圧し、受信器の指示値を確認する。○ ゼロ点…圧力がゼロであることを確認し、ゼロ調整を行い指示がゼロであることを確認する。 | ○取り外した継手、配管がある場合は、元の状態に戻す。○ドレン・バルブは閉にし、入力バルブを開にし、エア抜きを確実に行う。 |
| 通 | 選 | 2. 分 第 チェック - | 8. 新 和 チェック エック | 4. 窗 布 田 業 |
| F | 8信器(2) ック バネル 指示器 | 23.5.5.6.7.6.7.6.7.6.7.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6 | 74-JVF DCS | I /0 #^\bu-9\lambda \frac{1}{37-\frac{5}{3}} |

| 注意事項 | | ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | | ・入力処理(開平、温度補正等)を行っている場合が あるので注意する。 ・必要に応じ、フィールドより統一信号を入力してチェックする。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 手順 | ◎導圧配管… (ドライ・レグの場合) ドレン・ブラグを開け、ドレン技きをする。 (ウェット・レグの場合) コンデンス・ポットに液張りを行い、エア 抜きをする。 | ◎計装供給空気…空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧 力を所定の値に設定する。 | ◎損 傷…発信器および導圧配管の損傷の有無を確認する。 | ◎指示差圧発信器のゼロ点調整ネジを操作し、指示が変化することを確認する。◎ゼロ点…3岐弁を操作し、日側、L側を均圧にした後、発信器のゼロ点間離まジを操作し、受信器のゼロ点に合わせる。 | ◎フィールドより模擬入力を入れた場合は、端子部を元の状態に戻す。◎3岐弁および操作を行ったバルブ類を元の状態に戻す。 |
| 通回 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | | P. 外 チェック | 8. 数 柱 ボ ボ ボ デ ブ エ デック デュ | 60 (型) (型) (型) |
| 端 | 差圧流量計 フィールド ラック パネル | | M M M M M M M M M M M M M M M M M M M | 74-JUF DCS | 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| () () () () () () () () () () () () () (| 流量計 7. 準 備 ②計装供給空気・ツク バネル ③固定ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | *********************************** | 3. 機能 能能 ①指示…発信器内のマグネット・ 任能 フィールド DCS 性能 チェック 受信器にて、相当する指示 | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| ● | ・空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 ・器内のレバー等に取り付けられている運搬時の固定ネジ、またはゴム・パンド等を取り外す。 | 74 る。 | 、ット・レバーを手で動かし、本体の指示値を こる。 する指示値が表示されていることを確認する。 | ールドより模擬入力を入れた場合は、端子部を元の状態に戻す。 |
| 注意事項 | ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | | ・入力処理(温度補正等)を行っている場合があるので注意する。 ・必要に応じ、フィールドより統一信号を入力してチェックする。 ・フロートが固定、または固着している場合があるので、水運転時にチェックする。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |

| 注意專項 | | | | ・小型のオーバル流量計は、計数部がなく、カップリング部を手で回せないタイプもある。 (例 マグネ・センサ・タイプ)これらのタイプについてはフィールドより模擬入力信号を入力することで、これに代える。または、水 | 運転時における実流テストにて指示チェックを行う。・人力処理(温度補正等)を行っている場合があるので注意する。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|--------|---------------|---------------------|---|--|--|
| 手廳 | | | ◎損 傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ○指示計数部を本体より外し、カップリング・ギアを手で回転させ、 指示 (積算) 値が変化することを確認する。 | ◎レンジ…フィールド計数部の積算値と受信器の積算値が一致していることを確認する。 | ◎フィールドより模擬入力を入れた場合は、端子部を確実に元の状態に 戻す。 ◎カップリング・ギアの噛合いに注意しながら計数部を元の状態に戻す。 |
| 項目 |]. 详 備 | | 2. 外 観 チェック | 機性チェルシュ | | 说 使 正 業 |
| 災 電 | 容積流量計 | フィールド ラック バネル | \$1 88 E | ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ | 74-Juk DCS | (1.0) |

| 一 | | | ・水運転時に実流テストにて指示を確認する。 ・入力処理(温度補正等)を行っている場合があるの で注意をする。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|----|-------------------|--------------------------|---|--|
| 手順 | | ◎損 傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ○簡易…配管に振動を与えて指示の変化を見る。 ○必要により模擬入力チェックを行う。 (イ)指示簡易的に出力信号の調整ができない場合は、フィールドより模擬入力を入れることにより指示チェックを行う。 (ロ)バルス・レート… (イ)の作業にてバルス・レート(周波数設定値)の確認を同時に行う。 | ◎フィールドより模擬入力を入れた場合は、端子部を確実に元の状態に戻す。 |
| 通田 | 響 | 2. 卒 兵 チェック エック | 機性・出場によって、 | 60 60 61 61 61 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 |
| 浜 | 渦流量計フィールド ラック バネル | ・ 放西 放西 | DCS | 1.0 N' 1-917 |

| 注意事項 | 取扱説明書を熟読し、設定が必要なバラメータは事前にリストアップし、リスト化しておく方が良い。リスト化または印字出力したバラメータ・リストはドキュメントとして保管する。 | | | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|--|--|--|---|
| 手順 | ○計器内部バラメータの確認、設定・流量計のバラメータの(レンジ、フィルタ、出力信号処理、バーンアウト動作等)を設定確認する。 | ◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ○指示 ・模擬信号発生器により任意の模擬信号を入力し、DCSなどの受信器にて指示値の変化を確認する。 ・流量計にテスト出力機能が装備されている流量計は、任意の値をテスト機能で出力し、受信器の指示値変化を確認する。 ○セロ点 ・水または実液が検出器の中に充満していることを確認した後、ゼロ調整ネジまたは専用コミュニケータでゼロ点の確認調整を行う。 | ◎フィールドより模擬入力を入れた場合は、信号配線や端子BOXの蓋等を元の状態に戻す。 |
| 項目 | 新 | C. 外 観 チェック | 機性氏語語が対け | 愈 作 □ 業 |
| 災量 | コリオリ流量計 フィールド ラック バネル | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 374-1VF DCS 3 | 1/0 [v·v-yx] 4. |

| 注意事項 | ・取扱説明書を熟読し、設定が必要なバラメータは事前にリストアップし、リスト化しておく方が良い。 ・リスト化または印字出力したバラメータ・リストは ドキュメントとして保管する。 | | | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|---|------------------------|---|--|
| 手順 | ◎計器内部バラメータの確認、設定・設計仕様書、取扱説明書に従って、所定のバラメータを確認、設定する。(レンジ、単位、フィルタ、バーンアウト方向等) | ◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ○指示 ・模擬信号発生器により任意の模擬信号を入力し、DCSなどの受信器にて指示値の変化を確認する。 ・流量計にテスト出力機能が装備されている流量計は、任意の値をテスト機能で出力し、受信器の指示値変化を確認する。 ○ゼロ点 ・水または実液が検出器の中に充満していることを確認した後、ゼロ調整ネジまたは専用コミュニケータでゼロ点の確認調整を行う。 | ◎フィールドより模擬入力を入れた場合は、信号配線や端子BOXの蓋等を元の状態に戻す。 |
| 通通 | 選 | 2. 今 第 チェック ・ | 86 衛性 ボボッコ ボボッコ | 4. 億 旧 |
| 曹熊 | 流量計でかり、バネルを整備を表現しません。 | | フィールド DCS 電影 電影 1/0 (**・**) | _ |

| 注意事項 | ・バラメータ・リストを作成し、設定値はドキュメントとして保管する。 | ・取付けの留意点は取扱説明書を参照。 | 配管に測定液が充満し流れていない。 | |
|----------|---|--|---|------------------------------|
| 当 | ◎パラメータの確認および設定 ◎設計仕様書に合致するよう、所定のパラメータを確認、設定する。 (レンジ、単位、時定数、パーンアウト、積算パルス・レート等) | ○施工状態の確認・センサの取付位置および方向が正しいかを確認する。・ 配管の直管長が所定の長さに確保されているかを確認する。・ 配管内に気泡が溜まらない施工になっているかを確認する。 | ○指示・流量計にテスト出力機能が装備されているものは、任意の値をテスト機能で出力し、受信器の指示値を確認・記録する。○ゼロ点・測定液が配管の中に充満していることを確認したのち、ゼロ点の確認・調整をおこなう。 | ◎測定モードに戻し、正常な動作状態であることを確認する。 |
| 通田 | 新 | 2. 外 第 チェック | 機性チャップログログ | · . 简 作 正 業 |
| 曹 | 超音波流量計 フィールド ラック パネル | ・ | 74-Juk DCS | 10 4: 1-73. |

| 注意事項 | ・水頭の変動範囲内ではバランス用重錘(オモリ)が木没しない。 | | ・セキ流量一水位曲線より各流量における水頭を確認する。 | ・セキの水頭がゼロである。 | ・フロートが水平に浮かんでいる。 |
|------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 手順 | ◎水頭ゼロ位置で流量計のフロート取付位置が正しいかを確認する。 | ◎発信器およびフロート、ワイヤの損傷の有無を確認する。 | ○指示・ブーリを手で回転させ、所定の水頭を入力し、受信器の指示値を確 認する。 | ◎ゼロ点 ・セキの水頭がゼロのとき、発信器内部の水頭指示がゼロになるよう にワイヤ長を調整する。 | ◎信号配線や端子箱の蓋などを元の状態に戻す。 |
| 項目 | 料 霉 | 2. タ 第 チェック ・ | 3. 線 能 件 能 チェック | | 6 6 5 5 5 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 |
| 州 | 流量計 ツク バネル デのが (248) | | 74-NK DCS | 1.0 (37-3/3) | * |

| 注 | ・山武製発信器では、H側L側が逆になる場合があるので注意する。 -る。 ・実液を入れることができない場合は、ゼロ点調整は下に液張り 本運転に入ってから行う。 こと、計器圧 ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | する。 7.液や石けん | 受信器の指示値が エント型の場合は 号を発生させ、受 る。 合は、導圧管の液 的であることを確 う発信部のゼロ点 点を調整する。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 ・模擬出力信号発生時の定電流出力モードを必ず解除 する。 |
|-----|---|--|---|---|
| 手順 | ○専圧配管…H側:液張りを行い、エア抜きをする。 L側:(ドライ・レグの場合) ドレン・プラグを開け、ドレンガきをする。 (ウェット・レグの場合)コンデンスポットに液張りを行い、エア抜きをする。 ○計装供給空気…空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ◎損傷発信器および導圧配管の損傷の有無を確認する。 ◎エア漏れ継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石けん 水で確認する。 | ○指示差圧発信器ゼロ点調整ネジを操作し、受信器の指示値が変化することを確認する。インテンジェント型の場合は専用コミュニケータにより模擬出力信号を発生させ、受信器の指示値が変化することを確認する。 ○ゼロ点ゼロ点位置を取出バルブ位置にした場合は、導圧管の液張り状態および液面がゼロ点以下の状態であることを確認し、受信器の指示値がゼロになるよう発信部のゼロ点調整ネジを調整する。 インテリジェント型の場合、受信器の指示値がゼロになるよう発信部のゼロになるよう発信部のゼロになるよう発信部のゼロになるようを開整する。 | ③現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。③操作を行ったバルブ類を元の状態に戻す。 |
| 通回 | 新 | 2. 外 観 チェック | 機性末間がは | 会 信 計 |
| しべい | 差圧レベル計 フィールド ラック バネル | (3291477) | (1. 5(1)) (1. 5(1)) (1. 5(1)) (1. 5(1)) (1. 1) (1. 1) (1. 1) (1. 1) (1. 1) | |

| 注意事項 | ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | | ・界面計の場合は、実液でゼロ点調整を行う。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 |
|------|---|--|--|--|
| · 士 | ◎計装供給空気…空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。◎固定ネジ・運搬時・工事期間中の振動・衝撃を防止するために取り付けられている固定ネジを取り外す。 | ○損傷本体の損傷の有無を確認する。 ○エア漏れ継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石けん 水で確認する。 | ○指示・トランスミッタ・リンク部を取り外し、手で指針操作または発信部せ口点調整ネジを操作し、受信器の指示値が変化することとで確認する。 ○ゼロ点液面が測定範囲以下であることを確認し、本体指示値がゼロになるように指針を調整する。次に、受信器の指示値がせてになるよう発信部ゼロ点ネジを調整する。 | ◎トランスミッタ・リンク部を元の状態に戻す。 ◎操作を行ったバルブ類を元の状態に戻す。 |
| 項目 | 二 新 | が、子 チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | の 動 手 た エッ ク エッ ク | . 7. 愈 布 田 業 |
| リベル | ディスプレーサ・レベル計 フィールド ラック バネル | | 74-14F DCS | ² - 1 |

| 注意事項 | ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | | ・必要に応じ、現場より統一信号を入力してチェックする。 する。 ・界面計の場合は、実液でゼロ点調整を行う。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|--|--|--|---|
| 重 | ◎計装供給空気…空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ○損傷指示計本体およびガイド・バイブの損傷の有無を確認する。○エア漏れ継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石けん水で確認する。 | ○指示発信部本体のゼロ点調整ネジを操作し、受信器の指示値が変化することを確認する。巻上機構付きの場合は、フロートを巻き上げ、受信器の指示値が変化することを確認する。 ○ゼロ点…液面が測定範囲以下であることを確認し、受信器の指示値がせ口点…液面が測定範囲以下であることを確認し、受信器の指示値がぜ口点になるよう発信部のゼロ点調整ネジを調整する。 | ◎現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 新 | 2. 分 第 チェック | 8. 奪 和 ボ ボ ガ エ ジェ エ デ エ デ エ デ エ デ エ デ エ デ エ デ エ デ エ デ エ | 4. 匈 布 □ 業 |
| しべい | フロート・レベル計 ①フィールド ラック バネル | | 74-10.K DCS | 1/0h-1 4x' 1- 9x' 27 -232 |

| 注意事項 | ・エア・バージが行われていることを確認する。 | | | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|---|---|--|---|
| 手順 | ○検出部の端子部カバーを取り外す。○計装供給空気…空気式発信器の場合は、個別バルブを開にし、計器圧 力を所定の値に設定する。 | ○損傷本体の損傷の有無を確認する。○エア漏れ継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石けん水で確認する。 | ◎動作・検出部の端子台にて結線を開放あるいは短格し、受信器表示と一致することを確認する。手でフロート位置を操作できる場合は、手でフロートを動かすことにより表示の変化を確認する。 | ◎現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 機 | 2. 卒 第 チェック | 3. 本 新 当 ボ ル エ ジ エ ジ | 4 一部 |
| パジノ | フロート・レベル計 ②フィールド ラック バネル | | 74-lvk DCS | 1/0A-1 |

| 注意事項 | ・ワイヤを外す前に、現在のレベル指示とブーリとワイヤを独点に合マークをつける。 ・巻尺などで実調できる場合は、基準点を定め、元のレベルに戻せるようにする。 | ・フロートおよび重錘取付ワイヤ長は所定の長さである。 | ・ブーリを回転させすぎて、内部機構を破損しない。 | ・ブーリとワイヤの合マークが合っている。 ・実測値に合っている。 ・フロートが水平に浮かんでいる。 |
|----------|--|---|---|---|
| ₩ | ◎ブーリからフロートおよび重錘に接続されているワイヤを外す。 | ◎発信器、フロートおよびワイヤの損傷の有無を確認する。 | ○指示 ブーリを手で回転させ、発信器指示値と受信器指示値を確認・記録する。 | ◎外したワイヤをブーリに取り付ける。 |
| 通田 | 湖 舞 | S. 外 観 チェック | で 機性 エ ボックション | 4 畝 作 □ 辮 |
| ゴバン | フロート・レベル計③フィールド ラック バネル | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | DCS | |

| 注意事項 | | | ・必要に応じ、現場から統一信号を入力してチェックする。 ・ディテック製の場合は、検出部端子 (E1, E2) を短 ・ おすることにより、受信器の指示値が振り切れることを確認する。 | ・界面計の場合は、実液でゼロ点調整を行う。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|---|---|--|---|---|
| 手順 | ○発信部の端子部カバーを取り外す。○計器電源計器電源を投入し、端子台にて所定電圧があるかをテスタにて確認する。 | ◎サヤ管付のものについては、サヤ管の有無を確認する。◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ◎指示発信部のゼロ点調整ネジを操作し、受信器の指示値が変化することを確認する。 | ◎ゼロ点液面が測定範囲以下であることを確認し、受信器の指示値 がゼロになるよう発信部のゼロ点調整ネジを調整する。 | ◎現場から模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。 |
| 通目 | 掛 | 2. 外 観 チェック | 3. 本本 本 | | · 4 一 章 年 日 業 |
| コジン | 静電容量レベル計 ① フィールド ラック バネル | (A) | 74-Juk DCS | | 1.40-1. |

| 注意事項 | | | ・最終的には、実液で感度調整を行うこと。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|---|--|--|---|
| 手順 | ◎検出部の端子部カバーを取り外す。 ◎計器電源 計器電源を投入し、端子台にて所定電圧があるかをテスタにて確認する。 | ◎サヤ管付のものについては、サヤ管を確認する。◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ⑤動作検出部の感度調整ポリュームを操作し、受信器の表示と一致することを確認する。 ⑥感度調整・大気の状態にて、高感度から低感度へ感度ポリュームを操作することにより下げて行き、受信器の表示が測定物なしの表示になるように感度ボリュームを調整する。 | ◎現場から模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 期 | 2. 分 チェック ・ | で 概 性 チェ ボ ポ グ エ | · 4 · 6 · 4 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 |
| リベノ | 静電容量レベル計 ② フィールド ラック バネル | (A) | フィールド DCS 数田森 数部 数 | 1/0h-1' 4' 1- (piyt- 3x 37 (biyt- 3x 37 |

| 注意事項 | 取扱説明書を熟読し、設定が必要なバラメータは事前にリストアップしリスト化しておく方が良い。リスト化または印字出力したバラメータはドキュメントとして保管する。 | | ・必要に応じ、現場から統一信号を入力してチェックする。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないよう注意する。 ・模擬出力信号発生時の定電流出力モードを必ず解除する。 |
|------|---|---|--|---|
| 手 | ◎計器電源計器電源を投入し、端子台にて所定電圧があるかをテスタにて確認する。◎計器内部パラメータの確認、設定設計仕様書、取扱説明書に従って、所定のパラメータを確認し、設定する。 | ◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ⑤指示インテンジェント型の場合は、発信部の前面ディスプレイにより模擬出力信号を発生させ、受信器の指示値が変化することを確認する。 ⑥セロ点…液面が測定範囲以下であることを確認し、受信器の指示値がせてたるよう発信部の前面ディスプレイを操作する。 | ◎現場より模擬入力を入れた場合は、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 選 選 | 2. 外 観 チェック | で 数 型 ボエ グ ブエ グ | 6 6 6 6 7 6 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 |
| コバン | 超音波レベル計 フィールド ラック バネル 電撃 | (A) | フィールド DCS A M M M M M M M M M M M M M M M M M M | 発信的 1/00-1- 1/100-1 |

ž.,

| 注意事項 | ・エア漏れがないことを石鹸木で確認する。 | | ・プロー用計装供給空気の容量を確認する。 | ・取り外した継手、配管部分のエア漏れがないことを 確認する。 ・実測できる場合は実測値に合わせる。 |
|------|-------------------------|---|--|--|
| 手 | ◎パージ用計装供給空気の個別パルブを閉にする。 | ◎発信器およびバージ管の損傷の有無を確認する。 | ○指示・発信器に入力装置(加圧器、ディジマノ)にて入力し、受信器の指示値を確認する。・プロー装置があるときは、プロー動作を確認する。 | ○取り外した継手、配管がある場合は元の状態に戻す。○エア・バージ流量が規定量流れていることを確認する。 |
| 項目 | 無 | S 交 で チェック () () () () () () () () () (| 3. 歳 能 存 能 チェック | 4 窗 布 □ 辮 |
| ブズフ | エアパージ・レベル計フィールド ラック パネル | 数値 デ・2.1 ア・7・7 が | フィールド DCS *********************************** | 10 alibb n.7.4 m |

| 注意事項 | ・検出端に接続されているケーブルに負荷をかけすぎない。・取付位置が底盤でない場合は、取付長を記録し、印をつけておく。 | | ・エレベーション、またはサブレッションの有無を確認する。 | ・実測できる場合は実測値に合わせる。 |
|------|---|--|--|---|
| 量 | ◎検出端を引き上げる。 | ◎発信器本体および端子台の腐食の有無を確認する。 ◎検出端のタイアフラムの損傷の有無を確認する。 ◎検出端までの中継ケーブルの損傷の有無を確認する。 | ○指示・検出端に入力装置(加圧器、ディジマノ)にて入力し、受信器の指示値を確認・記録する。 | ◎検出端を元の位置に戻す。 |
| 頂目 | 類 | O. 分 数 グ ンデェック | で 概 性 ボ 部 語 が I エ | 6. 4. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. |
| コジン | 投げ込みレベル計フィールドラック バネル | 1 | | NAME OF THE PARTY |

| 注意事項 | | | | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|---|--------------------|---|---|
| 手順 | ○検出部の端子部カバーを取り外す。○計器電源計器電源を投入し、端子台にて所定電圧があるかをテスタにて確認する。 | ◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ⑤動作…測定物が羽根車より離れた状態で電源を投入し、羽根車を回転させ、受信器表示と一致することを確認する。 検出部の端子台にて結線を開放あるいは短絡し、受信器表示の変化を確認する。 手で羽根車の回転操作ができる場合は、回転を手で止め受信器表示の変示の変化を確認する。 | ◎現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 無 | . 外 親 チェック | 機性氏語語がゴケッ | 倒 作 三 業 |
| しべい | 羽根車レベル・スイッチ 7イール・フィールド ラック パネル | は | 3. 3. 3. | 報節 数額 1/0h-1・ すべ・レー カバステ (01リレー -/32) |

| 注意事項 | | | | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|----------|-------------------------|--------------------|---|--|
| 事 | ◎検出部の端子部カバーを取り外す。 | ◎損傷…本体の損傷の有無を確認する。 | ⑤動作…検出部の端子台にて結線を開放あるいは短格し、受信計器表示と一致することを確認する。電極を操作できる場合は、コモン電極と各電極をジャンバ等で短格することにより表示の変化を確認する。 | ○現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。 |
| 項目 | 二 料 羅 | 2. 分 第 チェック | 8. 第 和 光 ボーグ エ | 4. 窗 布 □ 辮 |
| コジン | 電極レベル・スイッチフィールド ラック バネル | 第 回 | 74-1VK DCS | 18 A7 (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |

| 注意事項 | ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | ・必要に応じ、関係課と打ち合わせを行い、講節弁の前後弁を閉止してもらう。 | | ・全閉の確認は、弁開度を0%以下から0%に、また、 100%以上から100%に変化させた時、弁指針が動か ないことを確認する。 ・弁の動作スピードの確認が必要な場合は、ストップ・ ウオッチにて測定し、記録する。 ・リミット・スイッチの動作点は、全閉10%以下、全 閉90%以上とする。 | ・端子箱蓋の0リングが付いていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 手順 | ◎計装供給空気…個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ◎ポジショナAUT/MAN切換SWをAUTの位置にする。 | ○損伤本体および信号空気配管の損傷の有無を確認する。○エア漏れ…エア・モータ,空気配管等のエア漏れがないことを動作チェック時に確認する。○クランブ止ボルト…ゆるんでいないことを確認する。 | ◎動作調節計からMANモードにて0、50、100%出力信号を設定し、バルブ開度を確認する。スプリット・レンジの場合は、それぞれの調節弁に対し、0、50、100%のバルブ開度を確認する。 | 記する。 ◎調節計の操作信号を元の状態に戻す。 ◎電磁弁のピン・ロックを確実に装着する。 |
| 項目 | . 详 篇 | | 2. 外 観 チェック | で 機 性 が エッ フッコ クッコ クッコ | 4. 窗 布 田 業 |
| 操作部 | 調節弁 | フィールド ラック バネル | #2 199 10V | フィールド DCS | 1,00-1; -1,0 |

| 注意事項 | ・エア・ブローが行われていることを確認すること。 ・必要に応じ、関係課と打ち合わせを行い、オンオフ 弁の前後弁を閉止してもらうこと。 | | ・弁の動作スピードの確認が必要な場合は、ストップ・ ウオッチにて測定し、記録する。 ・リミット・スイッチの動作点は、全閉10%以下、全 間90%以トとする。 | | |
|------|---|--|---|--|--|
| 手順 | ◎計装供給空気…個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ○損傷本体および信号空気配管の損傷の有無を確認する。○エア漏れ…空気配管等のエア漏れがないことを動作チェック時に確認する。する。 | ◎動作 出力側…計器室より電磁弁をオンオフし、受信器と弁動作の開閉方向 が一致することを確認する。 | 入力側…上記出力テストと同時に、リミット・スイッチの作動チェックを行い、弁動作の開閉方向と計器表示が一致することを確認する。 ②現場テスト…フィールドにてエア切換弁を操作し、開閉方向を確認する。 | ○電磁弁の出力信号を元の状態に戻す。○電磁弁のピン・ロックを確実に装着する。○3方電磁弁は、遠隔操作状態にする。 |
| 項目 | . 一 | 2. 外 第 チェック | 3. 本 (チェック | | (D) 生 日 業 |
| 操作部 | 1(4) | (出力) 受信器 (出力) | フィールド DCS | 1/0h-1- 9x.4- | 1/04-F # # 7. L- 1/04-F # 7. L- 1/04-F # # 7. L- 1/04-F # |

Control of the second of the s

| 注意事項 | ・電極のエージング完了後に機能チェックを実施する。 (24時間が望ましい) ・超音波洗浄器が取り付けられているものは、検水・ 通水後電源投入。 | ・電極の端子および端子台を汚さない。 | ・標準液のPH値は温度によって変化する。 ・古い標準液は使用しない。 ・電極を標準液に浸漬し指示が安定するまで約1分待つ。 ・標準液にてゼロ点、スパンを確認するときは電極を純水で洗浄する。 ・電極を素手でさわらない。 | |
|------|--|--|--|--|
| 手 | ◎検水をブロー後、測定槽に導入する。 ◎ガラス電極は検水にてエージングする。 ◎標準液、純水、ポリエチレン・ビーカ、洗浄ビン等を準備する。 | ○電極、測定槽に汚れが付着していないことを確認する。○検出部、変換部に結構がないことを確認する。○給排水が正常であることを確認する。 | ◎指示 標準液にてゼロ点、スパンを確認する。 受信器の指示値を確認・記録する。 | ○電極を純水で洗浄し、元の状態に戻す。 検水を規定量流す。 |
| 通通 | 無 | S. 卒 親 チェック ・ | 級 牡 サ エ カ フ ブロ フ ブロ グ コ カ グ コ カ グ コ カ グ コ カ グ コ カ グ コ か コ か カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ | 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 |
| んの街 | PH計 フィールド ラック バネル (機) 機関 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | SOO | |

| 注意事項 | ・検水にエアの混入がない。 | ・表面散乱光方式の場合は、測定槽水面が水平。 | ・標準散乱板の表面は汚れていない。 | ・表面散乱光方式の場合は、測定槽水面が波立っていない。 |
|------|--------------------|--|--|--|
| 手順 | ◎検水をブロー後、測定槽に導入する。 | ◎光学系に汚れ、水滴が付着していないことを確認する。 ◎給排水が正常であることを確認する。 | ○指示 ゼロ濁度水または、遮光にてゼロ点を確認する。 標準散乱板など計器付属の基準があればその値にスパン調整する。 受信器の指示値を確認・記録する。 | ○標準散乱板などを取り外して、元の状態に戻す。検木を規定量流す。 |
| 項目 | 選 | 2. 女 チェック 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | 機性・調制・ | 4. 窗 布 田 業 |
| その他 | ルなり | 1.43 | フィールド DCS 電影 装座 | 10 4×10-9×1 10 4×10-9×1 10 4×10-9×1 10 10 10 10 10 10 10 |

| 注意事項 | ・電極のエージング完了後に機能チェックを実施する。 (24時間が望ましい) | ・電極の端子および端子合を汚さない。 | ・スパン校正液を調整する方法は取扱説明書を参照。 ・標準液を流し、指示が安定するまで待つ。 ・電極を素手でさわらない。 | ・検水および試薬注入ポンプのエア抜きを確認する。 |
|------|---|---------------------------------|---|---|
| 手 | ◎検木をブロー後、測定槽に導入する。 ◎電極は検水にてエージングする。 ◎動作試薬を使用する計器は、試薬が充填されている。 | ③電極、測定槽に汚れが付着していない。 ③給排水が正常である。 | ○指示電極を大気中に出してゼロ点を確認する。所定のスパン校正液または、比色法に合わせる。受信器の指示値を確認・記録する。 | ◎電極を純木で洗浄して、元の状態に戻す。 ◎検木を規定量流す。 |
| 通回 | 選 選 | 2. 卒 発 チェック | で 機性チェッカップ H 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | · 4 · 6 · 4 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 |
| その他 | 残留塩素計 フィールド ラック パネル 電源 | 7.43H | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| 注意事項 | ・電極のエージング完了後に機能チェックを実施する。 (24時間が望ましい) | ・電極の端子および端子台を汚さない。 | ・ゼロ点を調整するとき、電極の水滴を拭う。 ・電極を素手でさわらない。 ・市販されている校正液を使用する場合は、分析およ び化学知識のある人が実施する。 | |
|------|--|---|---|--|
| 手順 | ◎検水をブロー後、測定槽に導入する。 ◎電極は検水にてエージングする。 | ○電極、測定槽に汚れが付着していないことを確認する。○給排水が正常であることを確認する。 | ⑤指示電極を大気中に出してゼロ点を確認する。スパン校正は通常の現場では実施しない。受信器の指示値を確認・記録する。 | ○電極を元に戻す。検水を規定量流す。 |
| 通目 | | 2. 外 チェック | あ、 で は が エエック フェンプ | 4. 窗布 田業 |
| から金 | 電気伝導率計フィールドラック バネル | 7. (41) 7. (41) 8. (57) | フィールド DCS agg agg | 100 to 10 |

| 注意事項 | | オン・エア・ブローが行われていることを確認する。 | ナん水・センサ部に木がかかていないかを確認する。 | いづで ・必要に応じ、現場より統一信号を入力してチェック する。 | ・端子箱蓋のOリングがついていることを確認する。 ・配線の噛込みがないように注意する。 |
|------|--|---|---|---|--|
| 手順 | ◎校正ガス…所定の校正用ガス(LELの1/2=50%LEL付近の濃度)を ガス・サンプリング・バック等に準備する。 ◎計器電源…計器電源をおえり 端ユモビア昨中部にがまるかをニュカ | ②日報では、日報を示されて、加工日にて別た単圧があるがをアイターにて確認する。 でて確認する。 ◎計装供給空気…計装へ空気が必要な場合、個別バルブを開にし、計器 圧力を所定の値に設定する。 | ◎損傷検出部および導圧配管の損傷の有無を確認する。 ◎エア漏れ…継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石けん水 で確認する。 | ◎ゼロ点…検出部周辺にガスがない状態で、受信器のゼロ点調整ネジでゼロ点を校正する。◎指示ガス・サンプリング・バックのガスをセンサへ送り、受信器の指示値が変化し、安定することを確認する。 | ○現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。○取り外したカバー等を元の状態に戻す。 |
| 項目 | 一篇 | | 2. 外 観 チェック | あ 和 土 ガップ エック | 4. 敛 布 □ 業 |
| その街 | ガス検知器 フィールド ラック バネル | | 15 49 6x | 74-JVK DCS | |

| 注意事項 | 取扱説明書を熟読し、設定が必要なバラメータは事前にリストアップし、リスト化しておく方が良い。リスト化または印字出力したバラメータ・リストはドキュメントとして保管する。 | ・エア・ブローが行われていることを確認する。 | | ・必要に応じ、現場より統一信号を入力してチェックする。 | ・端子箱蓋の0リングがついていることを確認する。 配線の噛込みがないように注意する。 模擬出力信号発生時の定電流出力モードを必ず解除 する。 |
|------|---|--|--|--|---|
| 手順 | ○スパン・ガス…所定のスパン・ガスを準備する。 ○ゼロ・ガス所定のゼロ・ガスを準備する。 ○計器電源・計器電源を投入し、端子台にて所定電圧があるかをテスタにて確認する。 ○計器内部バラメータの確認・設定…分析計のバラメータの設定を確認する。 | ◎計装供給空気…計装供給空気が必要な場合、個別バルブを開にし、計器圧力を所定の値に設定する。 | ○施工状態の確認サンブル・ライン,スパン・ゼロガス,排気ライン等が所定の取合口に接続されているかを確認する。○損傷分析計および導圧配管の損傷の有無を確認する。○工ヶ漏れ…継手部分からのエア漏れがないことをリーク液や石けん水で確認する。 | ○ゼロ点…ゼロ・ガスを分析計本体へ送り、受信器の指示値がゼロになるように分析計本体の前面ディスプレイを操作する。 ○指示スパン・ガスを分析計本体へ送り、受信器の指示値がスパン・ガス値と一致することを確認する。インテリジェント型の場合は、分析計の前面ディスプレイにすることを確認する。 | ○現場より模擬入力を入れた場合、元の状態に戻す。○操作を行ったバルブ類を元の状態に戻す。○取り外したカバー等を元の状態に戻す。 |
| 屈 | 新 | | 文・公 本 ガッ・カー・ グッコナ | 機性チェック・ | 4. 敛 布 無 |
| その他 | 1(4) | ## | 分析計 要情報 | (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | |

A STATE OF THE STA

参考例

| | ** 40 知色 | | | 大気道の大 | 大利道の大 | 大教師の大 | | | | | | | | | | | 作版 | | |
|------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---|---|
| | 1 | | 機力機 | | | | | | | | | | | | | | 麗 | | |
| 参考例 | <u></u> | 芸 | 出力表示 | | | | • | • | | | 1 | | | | | | <u>B</u> | | |
| 柳 | 看 | 富 | 人力表示 | | | • | | • | | | | | | | | | 帐 | | |
| | 語 | 23 | ACT. | | | œ | 8 | 0 | | | | | | | | | 世 | | |
| | 眯 | 保 | トノ国 | | | | | | | | | T | 1 | | | | # | | |
| | | 製 | 153 | | | | | | | \dagger | | | | 1 | | | 展 | | |
| | | 2 | | | - | • | • | • | + | - | + | + | - | + | \vdash | | 53 | | |
| | | # 1/2 / t | 種類 | | | • | • | • | | | | | | | | | * | | |
| | | = | S T S | | | | | | | | | | • | • | | | | - | # |
| | 盎 | MV | F.> | | | | | | | | | | • | • | | | | | ш |
| | 140 | ηκ | テリシス | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| K | # | 7 | 중 % 적 귀 | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| プ・チェック・リスト | | 0 V | 8 % | | | • | • | • | | | | | • | • | | | | | |
| 2 | 郵 | ストローク | 53 | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 3 | | L | 88 | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| # | | 9 | 0 % | | | • | • | • | | | | | • | • | | | | | |
| - | | | 0 % 以下 | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| ال | | 種を | 類似的位 | • | • | • | • | • | • | • | 0 | • | • | • | | - | | ************************************** | |
| 7 | 変換器 | 5 | # | • | • | • | • | • | • | • | 0 | • | | | | | | 10 J | |
| = | | | 压弁閉口点 | | | | • | • | • | • | 0 | • | | | | | | トラに | |
| | | | | | | | | - | | H | | | | | | \dashv | | 印命。 | |
| | 岩 | | アンで | | | | | _ | | • | 0 | | | | | | | 発点で(| |
| | | 霜 | 布 | • | • | • | • | # # | • | • | 0 | • | | | | | | 越した | |
| | 包包 | \$ \$ | | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C | 0~1MPA | 0-30NM3/H | 0-5NM3/H | 0~100% | 0~100% | 4~14PH | | | | | | 語るる | |
| | #K | | <u>ب</u> ت روز | ~ | ~0 | ~ | ₽ | - G | 9 | 9 | 2 | | | | | | | イト、当然を発 | |
| | | 類 | 累 | • | • | • | • | • | • | • | 0 | • | | | | - | | 16部 | |
| | | A | ‡ | • | • | • | • | • | • | • | 0 | • | | | | | | IOH V | |
| | 被智 | 外種 | 観取付類 | • | • | • | • | | | • | 0 | • | | | | \dashv | | ック項目 -ブ・チ | |
| | | CE | | 98 | 页目 | п | 7 | ·+ | | 屉 | ! @ | т | | #1 | | | | E用方法) ルーブ・チェック前にチェック項目にO印で記入し、実施、確認した時点で●印のように塗りつぶす。 この例では、LIA-201のループ・チェックは未実施である。 | |
| | | SERVICE | | T-110 内温 | R-100 内温 | E-110 出口 | R-200 压力 | R-201 74-1 | - 小 用N2 | T-200 液面 | N-201 漫剧 | N-301PH | T-101 A | T-101 抜出 | | | | ック酢 LIA-20 | |
| | | | | [- | 8 | 臼 | ద | | -7 | Ė | Z | | | | | | | も) ブ・チェ ijでは | |
| | | TAG No. | | TR-110 | TR-100 | TIC-111 | PIC-110 | FIC-310 | FI-322 | LA-200 | LIA-201 | PHRA-301 | SQV-101-1 | SQV-101-2 | | 书 | | (使用方法) パープ この倒っ | |
| | | 7,7 | | Ë | T. | Ĕ | PI(| FIG | 正 | - ¥ | 13 | Æ | SQ | SQ | | 卷 | ž. | 9 | |

ループ・チェック・リスト

| 料 他 图 | | | | | | | | | | | | | | 查 作成 | | _ |
|---------|-------------|-------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|----|------|-------|---|
| | 140107 | 映入解験力験 | - | | | | | | | | | | | 麗 | | |
| 和 | 1000年 | 出力表示 | | | | | | | | | | | | 123 | | |
| and and | A | 入力表示 | | | | | | | | | | | | 展 | | |
| | 野 | ACT. | | | | | | , | | | | | | 松 | | _ |
| 更信 | 岸 | E/- | | | | | Г | | | | | | | # | | |
| | 設定 | 11.11 | | - | - | | | - | | | | | | 照 | | |
| | | | + | +- | - | - | - | - | | | | | | | - | _ |
| | #555 at- | 超频 | | | | | | | | | | | | 承認 | | |
| | 7. | S T & III | | | | | | | | | | | | | | ŧ |
| <u></u> | MV | F.7 | | | | | | | | | | | | | t | П |
| 麪 | | テリシス | | | | | | | | | | | | | | |
| 华 | N Q | 징옥정시 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4- | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 転 | ストローク | 5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 88 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OFF | 0 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 % 以 K | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 観取付 | | | | | | | | | | | | | | |
| 器 | | | | | | | - | - | | - | _ | | | | | |
| 数数 | | h II 1E | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世朱藍 | | + | | | | | | - | | | | | | |
| 器 | | ラグ配 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u></u> | | | H | | | - | | | | | | | | | |
| ₽Œ | | * ジンラ (ジング) | | | | | | | | | | | | | | |
| 臥 | | ы т. 2 Э | | | ļ | ļ | | | | | | | | | | |
| | Amel | | | - | | | - | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | | - | • | | | | | | | |
| 報報 | 外面 | 根取付類 | + | | | | | | | | | | | | | |
| | - 당 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TAG No. | | | | | | | | | | | | l. | 蘇 | | |

第2章

トラブルシューティング事例

2. トラブルシューティング

トラブルシューティングとは、JIS工業用語大辞典(JISB0141)によると、「ロボット・システムにおいて意図したように作業が行われないか、また機能しなかった原因を系統的にみつけだす行為。」とある。

すなわち、プロセス・プラントならびに装置類においては、運転の安定性、安全性、そして目標製品の確保のために計測、制御用として、種々のセンサ類(エレメント類)や操作部が装備されている。これらの計測・制御のために装備される計器類やバルブ類は近年、技術力ならびに製造技術、品質の管理等の向上により、性能はさることながら機能アップも加わり高精度な製品が出てきている。

そして、メンテナンス・フリーとまでいわれる計器類も多く商品化されてきている。 しかし、これらの計器類もプロセス条件や使用環境に合わないために、その機能 を失い、トラブルを起こすことが多い。その原因は次のように大きく区分できる。

- ① 設計ミス (プロセス仕様の確認、計器の選定) によるもの。
- ② 工事施工ミス (取付、据付等) によるもの。
- ③ 保守、保全の不備(保守、点検に使用する測定器具の取扱)によるもの。
- ④ 製作ミス (工場での組立等) によるもの。
- ⑤ 輸送中による振動や衝撃によるもの。

本マニュアルでは、これらの原因の中で、日常保全や定修、改造等のメンテナンス業務を進めて行く中で発生するトラブルや、プロセス上から発生するトラブルを中心に実例をあげ、その中から発生原因を系統的にみつけだすトラブルシューティングの一助としたい。

なお、トラブルシューティングの進め方には、表方式と、フローチャート方式があり、ここでは、両方のケースを紹介する。

2.1トラブルシューティングの進め方(基本)

異常現象

①出力信号が出ない (出力信号が0である) (測定値が出ない)

チェック・ポイント

- ・供給電源が入っているか。
- ・供給空気源の元弁は開いているか。
- 電圧に異常はないか。
 - ・供給圧に異常はないか。
 - ・ヒューズが切れていないか。
 - ・変換器内コネクタが外れていないか。
 - ・ケーブルの断線はないか。
- ・電源の極性、負荷抵抗に問題はないか。
- ② 出力信号が不安定である (測定値が安定しない)
- ・外部、内部より雑音が入っていないか。
- ・接地が正しく取られているか。
- ・測定流体に気泡の混入がないか。
- ・測定流体の導電率に不均一がないか。
- ・センサ、エレメントの付着物による影響はないか。
- ・ライニング内面に付着物などによる異常はないか。
- ・配管、機械物の振動を受けていないか。
- ③ 出力信号が振り切れている (出力信号が20mAを超えている) (出力信号が4mAより低い)
- ・ゼロ・スパン (リニアリティ) は正しく調整・設定されているか。
- ・電源電圧・負荷抵抗は適切か。
- ・発信器の外部接続端子部の電圧は適切か。
- ・周囲温度変化が大きくないか。
- ・測定流体圧が正しく発信器に導入されているか。
- ④ 出力信号が逆振れする
- ・取付方向が逆になっていないか。
- ・測定流体が逆流していないか。
- ・信号配線の極性が正しいか。
- ⑤出力信号が変化しない
- ・測定流体圧が正しく発信器に導入されているか。
- ・電源電圧・負荷抵抗は適切か。
- ・ゼロ・スパン (リニアリティ) が正しく調整・設定されているか。
- ・発信器と端子箱部との配線・接続は正しいか。
- ⑥ 出力信号の誤差が大きい (測定値誤差がある)
- ・ゼロ・スパン (リニアリティ) が正しく調整・設定されているか。
- ・測定流体の導電率が不均一ではないか。
- ・感度調整が合っているか。
- ・測定流体が正確であるか。(計器選定時と実流プロセス条件に変わりはないか。)
- ・配管接続部やバルブからの漏れがないか。

以上、計器の出力異常を見かけの現象として分類した。出力異常現象が発生した 場合は、この分類のいずれかに該当するはずと考えられる。

次に、温度、圧力、流量、レベルの各計器ごとのトラブルシューティング事例を 紹介する。

2.2 トラブルシューティングの実例紹介

2.2.1 温度

(熱雷温度計、抵抗温度計)

| 現 | 象 |
|-----|---|
| ~ 0 | · |

①出力信号が出ない (測定値)

チェック・ポイント

- ・エレメントが断線していな ・エレメントを取り外し、新 いか。
 - により破損してないか。
 - に異常が出ていないか。

処

- 品と交換する。
- ・温度計ウェルがカルマン渦 ・カルマン渦発生計算を行い、 ウェル寸法を変える。
- ・ループ回路(本安回路)上 ・電源回路とバリア回路を確 認する。

②出力信号が不安定である

- ・測定流体に対して向流方向 ・取付位置を向流部に移す。 についているか。
- ているか。
- ・非接地形になっているか。・非接地形に交換する。
- がないか。
- いか。
- ・瞬間的、また定期的に信号 ・外部からのノイズの影響を がゆれることはないか。

- ・測定部分が、十分に接液し ・接液するためにエレメント を長くする。
- ・エレメント先端に不良発生 ・ウェルから外して新しいも のと交換する。
- ・プロセス流体条件に対する ・プロセス条件を確認して、 エレメントの選定ミスはな 正しいエレメントに交換す る。
 - 防ぐため分離またはシール ドする。

③測定誤差が大きい

- いか。
- ・プロセス条件が変わってな ・運転条件を再確認する。変 更があれば測定条件を変え る。
- ・変換器の精度が正しい値を ・単体テストを行い変更する。
- ・外部からのノイズの影響を ・今までのデータを確認し、 受けていないか。
- - どこから入っているか見極 める。
 - 分離またはシールドをする。
- いか。
- ・エレメントの選定ミスはな · JISの新JIS、旧JISかを確認 する。

2.2.2 压力

(ブルドン管、ダイヤフラム、ベローズ)

現

①出力信号が出ない (測定値)

チェック・ポイント

- ・電源の極性が違つていない ・配線を直す。
- ・電源電圧・負荷抵抗は適切 ・適切な値になるように直す。
- ・測定流体がエレメントに詰 取り外して洗浄する。 まったり、付着はないか。
- ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。 ないか。

処

- 電源装置を交換する。
- ・導圧配管内に詰まりがない ・ドレン・ラインまたは、計 器元ドレン・ブラグで確認 する。

②出力信号が不安定である

- いるか。
- ・測定エレメントに異常がな ・予備計器に交換する。 いか。(曲がり、穴があき変 形している)
- ・測定流体がエレメントに詰 ・取り外して、洗浄する。 まったり、付着していない
- いか。
- 取られているか。
- ・圧力取出バルブに不良部分 ・元弁を交換または補修する。 はないか。
- ・導圧配管に漏れがないか、・ドレン・ラインまたは計器 詰まりがないか。

- ・測定流体の圧力が安定して ・安定していることを確認す
- ・プロセス流体条件に対する ・プロセス条件を確認して、 エレメントの選定ミスはな 条件に合った計器に交換す る。
- ・システム・アースが正しく ・アース線またはアースを取 り直す。

 - 元ドレン・プラグで確認す る。

③ 測定値が振り切れている (20mAを超えている)

- ・圧力漏れが発生していない ・接続部の締付け等により漏
- ・電源電圧・負荷抵抗は適切 ・適切な値になるように直す。
- ・発信器の外部接続端子部の ・配線系統の絶縁不良個所を 電圧は適切か。
- ・周囲温度変化の影響を受け ・直射日光や熱源から守るた ていないか。
- れを止める。
- 電源装置を交換する。
- 直す。
 - めの処置をする。

- ・ゼロ・スパン (リニアリティ) ・再調整で確認する。 調整は適切か。
- ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。 ないか。

④測定誤差が大きい

- ・圧力漏れが発生していない ・接続部の締付け等により漏
- 示すか。
- れを止める。 ・変換器の精度が正しい値を ・規定された測定器によりチ エックを行い、悪い場合は 交換する。
- けていないか。
- ・外部からのノイズ影響を受 ・今までのデータを確認し、 どこから入っているかを見 極める。分離またはシール ドをする。
- ていないか。
- ・周囲温度変化の影響を受け ・直射日光や熱源から守るた めの処置をする。
- ・ゼロ・スパン (リニアリテ ・再調整で確認する。 ィ) 調整は適切か。
- ・計器内部の増幅部異常はな ・増幅部を交換する。 いか。

2.2.3 流量

流量計測の場合は、センサの種類が多いため、一般的に多く使用されている差圧、 面積、容積、タービン、渦、電磁、コリオリの流量計に絞った。

(1)差圧流量計

差圧式流量計には、電子式と、空気式がある。ここでは現在、将来のことをベー スに電子式差圧流量計に絞った。

象 現

① 出力信号が出ない (出力信号が0mAである)

チェック・ポイント

机

- ・三岐弁(マニホールド・バ ・三岐弁を正しい状態にする。 ルブ) の開閉状態は正しく 行われているか。
- ・導圧配管や計器元接続部分 ・圧力漏れを修理する。 からの圧力漏れはないか。
- ・ 導圧配管は正しいか。
- ・正しく配管を直す。
- ・導圧配管内に詰まりはないか。 ・ドレン・バルブや計器元プ ラグで確認する。あれば除 去する。
- ・電源の極性が違っていないか。・配線を直す。
- ・電源電圧・負荷抵抗が適切か。 ・適切な値になるように直す。
- ・外部接続端子部の電圧は適 ・配線系統の絶縁不良個所を

切か。

直す。

- ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。 ないか。

- (20mAを超えている)
- ② 出力信号が振り切れている ・三岐弁(マニホールド・バ ・三岐弁を正しい状態にする。 ルブ)の開閉状態は正しく 行われているか。
 - ・導圧配管や計器元接続部分 ・圧力漏れを修理する。
 - からの圧力漏れはないか。
- ・導圧配管は正しいか。
- ・正しく配管を直す。
- ・導圧配管内に詰まりはないか。 ・ドレン・バルブや計器元プラ
 - グで確認する。詰まっていれ ば除去する。
- ・電源電圧・負荷抵抗が適切か。・適切な値になるように直す。
 - 電源装置を交換する。
- ・発信器の外部接続端子部の ・配線系統の絶縁不良個所を直 電圧は適切か。
 - す。
- ・ゼロ・スパン点が正しく調 ・再調整する。 整されているか。
- ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。 ないか。

- ③ 出力信号が不安定である
- ・三岐弁(マニホールド・バ ・三岐弁を正しい状態にする。 ルプ) の開閉状態は正しく 行われているか。
- ・導圧配管や計器元接続部分 ・圧力漏れを修理する。 からの圧力漏れはないか。
- ・導圧配管は正しいか。
- ・正しく配管を直す。
- ・導圧配管内に詰まりはないか。 ・ドレン・バルブや計器元ブラ
 - グで確認し、あれば洗浄する。
- ・液体ラインにガスの混入、・ガス抜き、ドレン抜きを行う。 ガスラインに液体の混入は ないか。
- ・液体密度の変化はないか。
- ・密度補正を行う。

・正しく接地する。

ける。

- ・測定流体に脈動はないか。
- ・ダンピング調整、または脈動 吸収策を施す。
- ・電源電圧・負荷抵抗が適切か。 ・適切な値になるように直す。
- ・接地は正しいか。
- ・外部からのノイズの影響を ・ノイズ源を取り除くか、遠ざ 受けていないか。
- ・周囲温度変化の影響を受け ・温度変化が小さくなるよう
- ていないか。
- に策を施す。
- ていないか。
- ・外部から振動の影響を受け ・サポートを取るか、取付位 置をずらす。

・ゼロ・スパン(リニアリティ) ・再調整する。 調整は適切か。

・導圧配管を正しく直す。

④ 出力信号の誤差が大きい (出力信号誤差)

く行われているか。

・ 導圧配管の接続方法が正し ・ 計器選定時と運転条件を確 認する。

ないか。

・プロセス条件が変わつてい ・密度を修正し、再調整する。

なっていないか。

・流体の密度が設計条件と異 ・温度変化が小さくなるように 策を施す。(保温、保冷)

・周囲温度変化の影響を受け ・再調整する。

ていないか。

ゼロ・スパンが正しく調整・増幅部を交換する。

されているか。 ・計器内部の増幅部に異常は

(2)面積流量計

面積流量計は、透明テーバ管形と金属テーバ管形を紹介する。

ないか。

[透明(ガラス管)テーパ管形]

態 状

チェック・ポイント

処

が円滑に動かない

① 流量が変化してもフロート ・フロートとフロート・ガイ ・分解後、ガイド軸の曲がり ド軸とが機械的にせってい ないか。

をチェックし、曲がりを修 正。フロートまたはガイド 軸が腐食している場合は交 換する。

・フロートのガイド用孔部に 流体や微細な混入物が固着 していれば洗浄する。

フロートが傾いていないか。

・流量計が鉛直に据付けられ ているかをチェックし、据 付を修正。フロートが腐食 等により、減量や膨潤し、 自立性を失った場合はフロ ートを交換する。

接触あるいは付着していな いか。

・フロートがテーパ管内壁に ・計器が鉛直に取り付けられ ていない (傾いている)。配 管を修正して鉛直にする。 流体が気体の時、流体中の ミストや鉄分がフロートや テーバ管に付着してフロー トの円滑な作動を妨げてい る場合はミストや鉄粉を除 去する

②漏れおよび破損

- ・配管との接続部からの漏れ ・ボルトのゆるみ、片締めを はないか。
 - 直す。ガスケットの腐食、 性能低下、変形の場合は交 換する。
- ・テーパ管と本体部との接続 新品と交換する。テフロン パッキンの腐食・変形はな いか。
- 系のパッキンは弾力性が少 ないため、保守上増締めが 必要。
- ・フロートの急激な上下運動 ・急激な流量変動によりフロ によるテーパ管の接触破損 はないか。
 - ートがテーパ管にぶつかる のを防ぐため、フロートガ イド付に改造する。

[金属テーパ管形]

現

①出力信号が出ない

チェック・ポイント

・指示部ケース内発信器への ・伝達リンクを確実に接続す 伝達リンクが外れていない か。

如

- る。
- ・発信器の回転軸などを手で ・発信器不良のため新品に交 回しても信号が変化しない
- ・リンクなどの折損や曲がり の場合は新品に交換する。
 - 換する。 ・設置環境により、放射熱で 限界温度により破損する。
- 電源は入っているか。
- ・確認する。
- ・端子部のコードの外れはな ・確実に接続する。 いか。

保護対策が必要。

② 出力信号が不安定である

- いか。
- ・水分、油分が溜まっていな ・分解し、内部の洗浄をする。
- ・発信部の伝達機構が振動に・摩耗部品を交換する。 より摩耗していないか。

 - ・配管よりの振動による場合 は振動を制御する方法を考 える。
- ・電気配線の端子部の接触不 ・圧着端子などによる確実な 良はないか。
 - 方法で接続する。
- ・接地が正しく取られている ・正しく接地する。 か。

- ③ 出力信号の誤差が大きい (測定値誤差がある)
- ・フロートの腐食により、重・新しい、より耐食性のある ッジなどに変化はないか。
 - 量・体積・最大径ツバ部エ フロートに交換。改良フロ ートの重量・比重量が前と 変わった場合は、流量目盛

りの再校正が必要。とくに フロートエッジ部の摩耗は 流出係数が変化し、精度に 敏感に影響するため、変形 の場合は新品と交換する。

- 変形が発生してないか。
- ・テーパ管内径の寸法変化や ・腐食・変形などの場合は新 品と交換する。
 - ・テーパ管内面の流体付着、 水垢などの付着物を分解、 内部洗浄する。
- に付着してないか。
- ・流体がフロート、テーパ管 ・フロートの洗浄、テーパ管 内面の洗浄する。
- ・流体の物性変化はないか。
- ・設計時の密度、粘度等のブ ロセス条件や運転条件を見 直す。または変化条件に合 わせた流量換算表などを作 成して補正する。
- 圧力変化はないか。
- ・流体の脈動・気体の急激な ・脈動や急激な圧力変化が起 きないように、配管に整流 管や緩衝装置を設置する。
- ・ゼロ・スパンが正しく調整 ・再調整する。 されているか。

(3)容積流量計

現 象

①流量が出ない

チェック・ポイント

- 失に対し、設計通りポンプ 吐出圧力が出ているか。
- ・ストレーナの目詰まりによ ・ストレーナ網を洗浄する。 る圧力損失が発生していな いか。
- ・ごみの噛込みによる回転子 ・網メッシュを確認する。 の回転トルクが増大してい ないか。

処 置

- ・配管および流量計の圧力損 ・プロセス上の粘度、温度に 問題がないことの確認なら びに配管ラインの圧力損失 を確認する。

②過大流量の発生

- はないか。
- 内に圧縮された空気が膨張 し、回転子がカラ回転して いないか。
- ・流量計のサイズ選定にミス ・使用される最大流量はカタ ログ値の70%流量程度となる ように型式を選定する。
- ・配管バルブの急開時に配管 ・配管内に溜まった空気を抜 き取り、空気によるカラ運 転をさける。
 - ・受入、出荷で常時空気が混 入するときは気体分離器

(エア・セパレータ) を設置 する。

③出力信号の誤差が出る

- ・液中に空気またはベーバが ・気体分離器の設置ライン圧 混入していないか。
 - 力を維持してベーパの発生 を防ぐ。
- ていないか。
- ・配管中に空気溜まりができ ・配管の立ち上がり部分には 空気抜きを設ける。
- ④液流体の逆流によるミス パルスが出る
- ・レシプロ・コンプレッサな ・逆止弁を確認する。 の不完全作動によるミス・ 脈流を除去する。 パルスが出ていないか。
 - どの逆止弁(チャッキ弁)・アキユームレータを設置し
- スが出る
- ⑤磁気ノイズによるミスパル ・選定された流量計が磁気検 ・流量計の取付場所を変更す 出をする構造となっていな いか。または流量計設置周・磁気の影響を受けないよう 囲に高磁界を発生するもの に遮へいする。 がないか。


(4) タービン流量計

ここに新人や新しくメンテナンスに携わる初心者のためにフローチャート方式に よるトラブルシューティングの3事例を示す。


流量計が異常現象を示した場合、流量計側か受信器側に原因があるのかを早く見 分けることが大切である。

① 積算計が作動しない現象の場合


使用当初または運転時において、積算計が動かない場合は、積算計の内部および外部に原因がある。

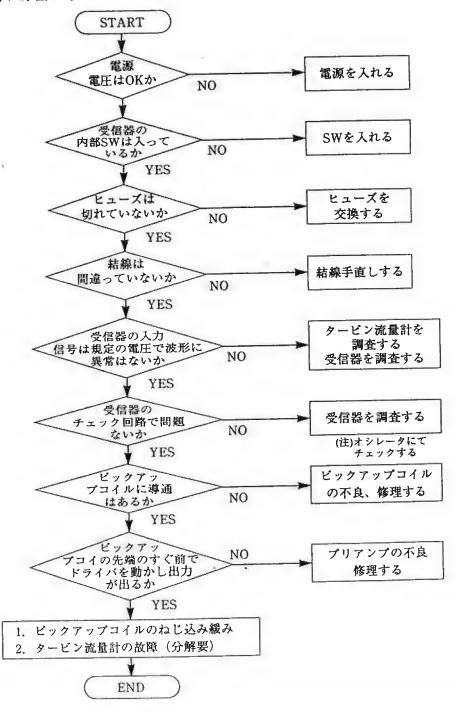

② 流体が流れていないのに積算計が動く場合 運転していないか、または配管内に流体が流れていないのに積算計が動く。

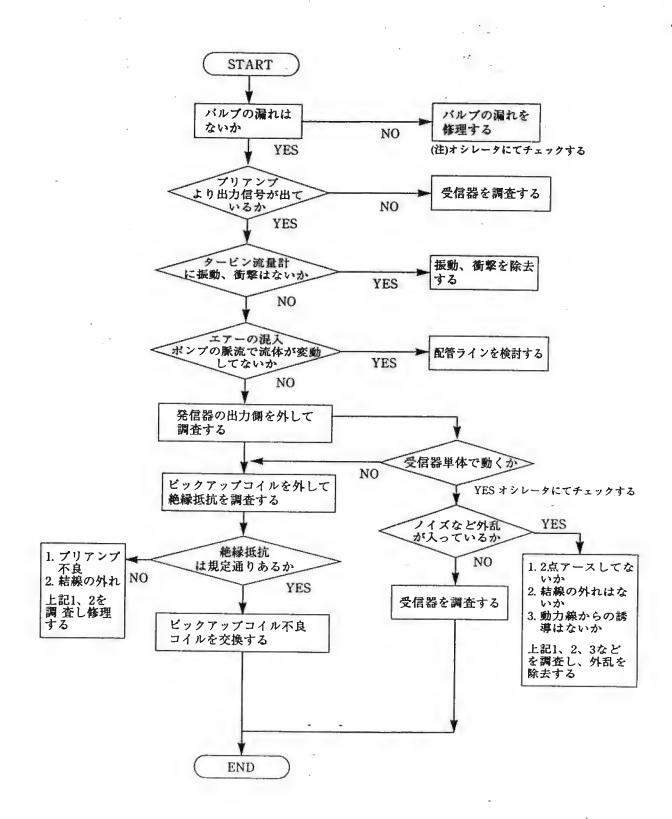

③ 積算計(値)と配管を流れる量と合わない場合 通過流量に対して、積算量が合わない。

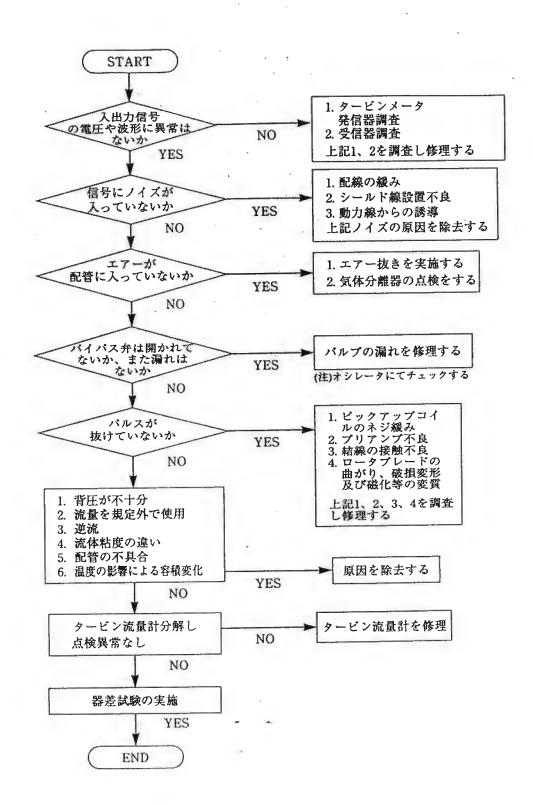

(5) 渦流量計

渦流量計の典型的なトラブル例を紹介する。

チェック・ポイント

机 霌

① 出力信号が不安定である (出力不良)

- ・ルーツ・ブロアやレシブ ・測定ラインに圧力制御用オ ていないか。
 - ロ・ポンプ等の大きな圧力。 リフィス・プレート、ポリ 脈動を発生するラインに設。 ユーム・チャンパ、パルセ 置され、圧力脈動を検出し ーション・スナッパなどを 挿入して脈動圧力を減衰さ せる。
- ・下流側の弁を締めてもポン ・上に同じ処置。 プなどの圧力脈動により信 号が出ていないか。
- ・配管の振動を渦検出センサ ・配管のサポートを増設する っていないか。
 - が検出して、出力不良にな ことにより強制的に振動を 下げる。
- ・出力信号発信部の増幅部調 ・マニュアルにより再調整を 整は正しいか。
 - 行う。

②出力信号の誤差が大きい (測定値)

- ・渦流量計の取付配管の上流、・JIS Z 8766:89 (渦流量計によ 下流側配管に正規の直管長 はあるか。
 - る流量測定方法またはメー カの推奨する必要直管長を 確認する。
 - ・配管取付時の偏芯または、・偏芯がないように設置する。 へのはみ出しはないか。
 - パッキン等による配管内部 ・配管内径よりも充分大きい 内径のパッキンを使用する。
 - ・渦発生体の損傷または付着 ・ストレーナの設置を考える。 物による汚れはないか。
- ・渦センサ部に汚れはないか。 ・定期点検を実施し、必要に
 - 応じて清掃する。

(6) 電磁流量計

電磁流量計は一般的に故障の少ない計器であるが、使い方によっては故障が起こり やすいので注意が必要である。

現

チェック・ポイント

机 習

①出力信号が出ない

- 流れ方向が合っているか。
- ・配管内に液体が充満してい ・配管内に液が充満するよう るか。
- ・検出器の流れ方向と配管の ・検出器と配管の流れ方向を 一致させる。
 - に配管を変更する。または 取付位置を変更する。
- ・検出器の信号端子やアース ・正しく直す。 は正しく配線されているか。

②出力信号が不安定である (零点)

- ・検出器の内部に異物や付着 ・取り除いて洗浄する。 物はないか。
- ・配管内に液体が充満してい ・配管内を液で完全に充満さ
- いか。
- せる。 ・液体に気泡が混ざっていな ・上流側に脱泡装置を取り付 ける。
 - ・空気が混入しないようにバ ルブ類の増締めをする。
- ・検出器の接地は完全である · D種接地 (100 Ω以下) を完 か。
- 全に行う。
- ・液の導電率に変動はないか。 ・導電率はできるだけ変動し ないようにする。
 - ・5 u s/cm以下の場合は使用し
 - ・導電率の下限付近ではでき るだけ流速を下げる。
- ・沈殿物ができやすい流体で ・電極部分の汚れ、スケール はないか。
- ・外部からのノイズの影響を ・十分にシールドするか、ノ 受けていないか。
- 等を取り除く。
 - イズ源から遠ざける。

③ 出力信号に誤差がある (実流と指示が合わない)

- るか。
- ・配管内に液体が充満してい ・配管内が液で完全に充満す る場所に検出器の取付位置、 または管路を変更する。
 - ・取付けを垂直にする。
 - ないか。
- ・ゼロ調は完全か。
- ・液体中に気泡が含まれてい ・上流側に脱泡装置を取り付 ける。
 - ・配管内に液を完全に充満さ せ、液を完全に静止させた 状態でゼロ調を行う。
- ・接地は完全であるか。
- ・信号ケーブルの端末処理は ・信号ケーブルの芯線内側お 完全か。
- ・D種接地を完全に行う。
 - よび外側シールドは相互に またケースと接触したりし ないようにする。
- ・導電率とケーブル長の関係 ・制限範囲内にする。 は制限範囲内であるか。
- ・測定流体は沈殿物ができ易 ・スケール落しをする。とく くないか。
- に電極および付近はきれい にする。 ・検出器の上流側直前に弁が ・弁を下流側に移す。
- ついていないか。
- ・上流側の場合は10D以上離 すか、弁を全開状態で使用 する。

・変換器のスパン設定は正し ・正しいスパン設定を行う。 いか。

(7)コリオリ流量計

現 衾

① 出力信号が出ない (測定値)

チェック・ポイント

・発信器の外部接続端子部の ・配線系統の絶縁不良個所を 電圧は適切か。

・フューズが断線していない ・端子ボックスのフューズを か。

如

- 直す。
- 確認、予備と交換する。

チューブは振動している

- ② 出力信号が出ないが、計測 ・発信器への供給電源電圧が ・規定値の電源電圧を供給す 低くないか。
 - ・表示部の接続が完全にされ ・表示部の接続ケーブルを確 ているか。
 - ・表示部の故障はないか。
 - ・コム・モジュールの故障は ・コム・モジュールを確認し、 ないか。

・表示部を交換する。

る。

認する。

必要ならば交換する。

③出力信号が不安定である

- ・液体の中に気泡またはガス ・加振電流の変動または、振 が混入していないか。
 - 幅の変化を判断し、ライン 圧力を高くする。
 - ・プロセス条件を確認する。
- ・呼び径が大きすぎたり、高 ・プロセス条件に適さない可 粘度流体になっていないか。
 - 能性もあるので、口径、粘 度を確認する。
- 定されているか。
- ・ゼロ点校正が正しく調整設 ・ゼロ点調整を行い、ゼロ点 値が安定していることを確 認する。
- ・測定流体の流速が早すぎな ・流速を下げる。 いか。
- ・外部からのノイズの影響を ・シールド・ケーブル等を完 受けいてないか。
 - 全に接地し、電磁干渉を受
- されているか。
- ・バルブなどが漏れていない ・ゼロ点校正の場合は、流体
- けないようにする。 ・配管のバルブが適切に開閉 ・バルブが正しく開閉されて いることを確認する。
 - が完全に静止していること も確認する。
- 物がないか。
- ・配管中に固形物などの付着 ・流速を早くして、付着物を 除去する。
 - ・流体に研磨性がないかを確 認する。

④出力信号に誤差がある

度とに差がないか。

か。

- ・計測チューブ配管が研磨さ ・流体速度が高すぎないかを れたり、腐食をしていない
- ・測定液の密度と設計時の密 ・密度差が0.1g/ccならば影響 はないが、これ以上の場合 はゼロ点調整をする。
 - 確認する。
 - ・計測チューブの材質が適切 かを確認する。
 - ・センサを交換する。
 - いか。
- ・液体の温度変化が大きくな 測定時の温度条件でゼロ点 を合わせる。また運転中に 計量温度が±11℃以上異な る場合は、再度ゼロ点を調 整する。
- の機械的ストレス変化はな
- は受けていないか。
- ・配管からの振動や配管から ・配管との接続部に振動やス トレスが入らないように対 策する。
- ・コリオリ流量計の相互干渉 ・コリオリ流量計を複数台同 一配管サポート上に設置す ると共振するので対策する。

2.2.4 レベル

(レベル計測の場合も、新しいセンサの開発も進み種類も多くなったが、ここでは 一般的に多く使用されている差圧、ディスプレーサ、静電容量、フロート、超音波 のレベル計に絞った。)

(1) 差圧レベル計

差圧レベル計は、差圧流量計と同じ原理である。

現 象

① 出力信号が出ない (出力信号が0mAである)

チェック・ポイント

- ・電源の極性が違っていない ・配線を直す。
- か。
- ・電源電圧・負荷抵抗は適切 ・適切な値になるように直す。
- ・外部接続端子部の電圧が違 ・配線系統の絶縁不良個所を
- 直す。 っていないか。 ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。
- ないか。

② 出力信号が振り切れてい

(20mAを越えている)

- ・圧力取出バルブの開閉は正 ・正しい開閉状態にする。 しく行われているか。
- ・導圧配管や計器元接続部分 ・圧力漏れを修理する。 からの圧力洩れはないか。
- ・計器への高圧側と低圧側導 ・正しく配管を直す。

圧配管は正しいか。

・導圧配管内に詰まりはない ・ドレンバルブや計器元ブラ か。

グで確認する。あれば除去 する。

・サブレション機構は正しく・正しく設定する。・ 設定されているか。

・電源電圧・負荷抵抗は適切 ・適切な値になるように直す。

・発信器の外部接続端子部の ・配線系統の絶縁不良個所を 電圧は適切か。

直す。

・ゼロ・スパン点が正しく調 ・再調整する。 整されているか。

・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。

ないか。

③出力信号が不安定である

・圧力取出バルブの開閉は正 ・適切な開閉状態にする。

しく行われているか。

・導圧配管や計器元接続部か ・圧力漏れを修理する。 らの圧力漏れはないか。

・導圧配管内に詰まりはない ・ドレン・バルブや計器元プ か。

ラグで確認する。あれば除 去する。

・液体ラインにガスの混入、・ガス抜き、ドレン抜きを行 ガス・ラインに液体の混入 はないか。

う。

・液体密度の変化はないか。 ・密度補正を行う。

・電源電圧・負荷抵抗は適切 ・適切な値になるように直す。 か。

接地は正しいか。

正しい接地にする。

受けていないか。

・外部からのノイズの影響を ・ノイズ源を取り除くか、影 響を受けない対策をする。

・周囲温度変化の影響を受け ・温度変化を小さくなるよう ていないか。

に策を施す。

・ゼロ・スパン(リニアリティ) ・再調整する。 調整は適切か。

④出力信号の誤差が大きい

- 400

・導圧配管の接続方法が正し ・導圧配管を正しく直す。 く行われているか

・測定液体が正確であるか。

計器選定時と運転条件を確 認する。

・周囲温度変化の影響を受け ・温度変化を小さくなるよう ていないか。

に策を施す。

・サプレション機構は正しく・正しく設定する。

設定されているか。

- ・ゼロ・スパンが狂っていな ・再調整する。 いか。
- ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。 ないか。


(2) ディスプレーサ・レベル計

ディスプレーサ・レベル計には、チャンバ型、トップ・ベッセル型、そしてサイ ド・フランジ型の3タイプがある。

チャンパ型とは、タンクや容器の側面に垂直に取り付ける。(傾き角度は0.5度以 内)…図1

トップ・ベッセル型とは、タンクや容器の上部にチャンバと組み合わせる場合や、 直接ディスプレーサを取り付ける。…図2

サイト・フランジ型とは、タンクや容器の側面にフランジを設置し、このフラン ジに取り付ける。…図3

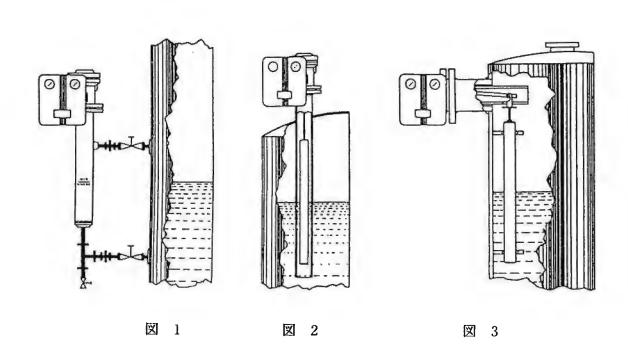

現 象 ①出力信号が出ない (測定値)

チェック・ポイント

が内部でせっていないか。

狐 置

- ・ディスプレーサとチャンバ ・チャンバの傾き角度が0.5度 以内に再調整する。
 - フランジのしめつけ誤差や、 ボルト穴のズレの調整を行 う。

- ・ディスプレーサが正確にトル ・分解し、ディスプレーサを
 - ク・アームに掛かっているか。 トルク・アームのピンに正 確にはめ込む。
- ・ディスプレーサやチャンバ ・容器から取り外し、湿入物 に流体が付着していないか。が付着していれば洗浄。
- ・リンクおよびレバー止め、・確認して、輸送用金具を取 ならびにディスプレーサ固 定が解かれているか。
 - り外す。

② 実際のレベルと指示値と が一致しない

- ・設計時のプロセス条件と測 ・測定流体のプロセス条件を 定流体の仕様があっている 確認し、再調整を行う。 か。(比重、粘度、温度)
- ・ディスプレーサやチャンパ ・取り外して、付着していれ に流体が付着して作動をに ば洗浄する。 ぶくしていないか。
- ・再調整がきかない場合は、 新しいチャンバに交換する。
- ・ゼロ点調整にくるいがない ・測定流体を抜いて、再度ゼ
- ング部に保温がされていな り外す。 いか。
- 口調整をする。 ・トルク・チューブやハウジ ・もし、されている場合は取

(3) 静電容量レベル計

現 象

チェック・ポイント

置


- ①出力信号がでない
- ・電源の極性が違っていない ・配線を直す。
- ・外部接続端子部の電圧が違 ・配線系統の絶縁不良個所を っていないか。
 - 直す。
- ・フューズが断線していない ・端子ボックスのフューズを 確認、予備と交換する。
- ・計器内部の増幅部に異常は ・増幅部を交換する。 ないか。

②出力信号に誤差がある

- ・流体の温度変化による誘電 ・プロセス条件の温度、密度 率の変化はないか。
 - が変わっていないかを確認 する。
- いか。
- ・電極に流体が付着していな ・取り外して、付着していれ ば洗浄する。
- は出ていないか。
- ・泡が発生して導電性に影響 ・気泡の混入や、発生を防ぐ ことを検討する。
- ・外部からのノイズの影響を ノイズ源を取り除くか、影 受けていないか。
 - 響を受けない対策をする。
- ・ゼロ、スパン調整は適切か。 ・再調整する。

(4) フロート・レベル計

フロート・レベル計には、タンクの傾面取付形 (図1) と、タンクの屋根の天井部 に取付形(図2)がある。取扱い方に大きな差はないので、トラブルシューティング は同様とする。

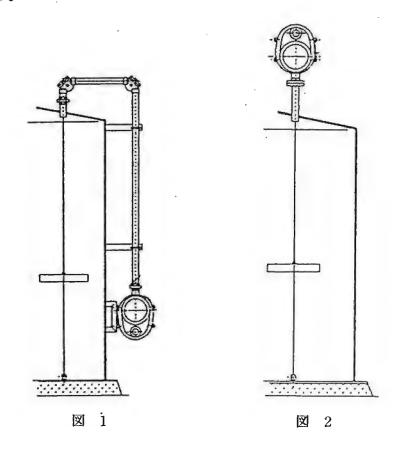

現 象 ① レベルが変化しても出力 信号が出ない

チェック・ポイント ていないか。

・フロートがテーブから外れ ・手動ハンドルでテープを巻 き上げ、フロートの脱落を 確認する。脱落している場 合は、テープを張り直す。

狐

- ・テープが破損していないか。 ・手動ハンドルでテープを巻 き上げ、テープにキズの有 無を確認する。ある場合は、 テープを張り直す。
- ・ガイド・ワイヤからフロー ・手動ハンドルでテープを巻 トが外れていないか。 き上げるときにスムーズに 上、下することを確認する。
- ・タンク・ゲージ発信器のア ・サージ・アレスタを取り付 ンプが雷サージにより損傷 ける。 していないか。

②指示誤差がときどき出る

- ・フロートに流体の付着物が付 ・ガイド・ワイヤの並行性を いたり、堆積していないか。
 - 確認する。
 - が溜まり、フロートに影響 を与えていないか。
 - ・ガイド・チャンバ内にガス・ガス抜穴を上部に作る。
 - ・テープやスプリングの疲労 ・新しいものと交換する。 による張力変化はないか。
 - ·90° エルボの動作不良はな ·90° エルボの清掃する。 いか。
- - トの引っ掛かりはないか。
 - ガイド・ワイヤへのフロー ・ガイド・ワイヤ点検する。

③ 実際のレベル (検尺)と 指示値とが一致しない

- か。(比重)
- ・設計時のプロセス条件と測 ・測定流体のプロセス条件を 定流体の仕様があっている 確認し、再調整する。再調 整ができない場合は交換す る。
 - 脈動により、不安定になっ ていないか。
- ・タンク内の測定面が波動や ・フロートが振れることによ り、テープやガイド・ワイ ヤにキズができることも考 えられるので、波よけを設 置する。
- ・フロートにタールや付着物 ・フロートを取り出し、洗浄 がついて作動をにぶくして いないか。
 - する。テープやワイヤも同 様の現象が考えられるので、 洗浄が必要となる。

(5)超音波レベル計

現 象

チェック・ポイント

処 置

- ①出力信号が出ない
- ・電源の極性が違ってないか。 ・配線を直す。
- ・電源電圧の負荷抵抗は適切 ・適切な値になるように直す。
- ・発信器の外部接続端子部の ・配線接続の絶縁不良個所を 電圧は適切か。
- ・ヒューズが断線していない ・電源ヒューズを確認し、予
- 電源を交換する。
- 直す。
 - 備と交換する。

- ②出力信号が不安定である
- ・送信回路や増幅器に異常は ・修理または交換する。 ないか。
- ・送受信子および反射体に付 ・取り除いて洗浄する。 着物がないか。
- ・液面が変動したり、泡、乱 ・感度の調整を行う。調整不 は受けていないか。
 - 気流、温度断層などの影響 能の場合は、タンク側に対 策をする。

影響は受けていないか。

・外部からの電気的ノイズの ・変換器と検出器間のケーブ ルを短くする。

> ・変換器とのアースを正しく 取る。

・
送受信子に異常はないか。

・修理または交換する。

③出力信号が変化している (レベルが変化している)

・検出器からの不感距離を考 ・検出器は被測定レベルの上 ているか。

慮した正しい取付けになっ。 限より0.3m以上離して設置 する。

・短管内壁に突起物がないか。 ・点検し、ある場合は削除す

響はないか。

・超音波の不要反射による影 ・感度の調整を行う。調整不 能の場合は、タンク側に対 策をする。

④出力信号に誤差がある

- ゼロ・スパンが正しく調整 ・再調整する。 されているか。

いないか。

・検出器が周囲環境を受けて ・直射日光による温度影響を 受けないように策を施す。

・測温抵抗体による温度補償 ・修理または交換する。 回路に異常はないか。

2.2.5 操作部 (調節弁、オンオフ弁)

調節弁およびオン・オフ弁の駆動部には空気作動によるダイアフラム・タイプ、 シリンダ・タイプならびに電気作動によるモータ・タイプがある。ここでは、ごく 一般的であるダイアフラム・タイプを紹介する。

現

①弁が作動しない

チェック・ポイント

常はないか。

ットに異常はないか。

詰まりはないか。

・ダイアフラムの破損等、操 ・操作部を分解点検する。 作部に異常はないか。

すぎはないか。 -

・プラグ・ガイド部またはシ ・弁を分解点検する。 ート・リング間の焼付き、 異物のかみ込みはないか。

机 濖

・空気源または信号回路に異 ・圧縮機、変換器を点検・交 換する。

・空気配管の洩れ、エア・セ ・配管の点検、エア・セット を点検・交換する。

・ポジショナのパイロットに ・パイロットを分解点検する。

・グランド・パッキンの締め ・グランド・ナット締付トル クを点検する。

②弁の作動が不安定である

- か。
- ・信号圧、配管系の容量なら ・信号系にボリューム・タン びに抵抗は正常か。
- 必要以上の摩擦はないか。
- ・ポジショナの異常はないか。・ポジショナを点検する。
- ・ブースターリレを調整して ・再調整する。 あるか。
- ・液体圧の変動により操作力 ・操作力を強くする。 が変動していないか。
- 全閉位置付近で不平衡力に 操作力を強くする。 なっていないか。

- ・供給圧が安定しているか。・圧縮機の容量を確認する。
- ・エア・セットの作動は正常 ・エア・セットを点検・交換 する。
 - クまたは絞りをつける。
- ・プラグ、ステムの摺動部に ・グランド・パッキン、ガイ ド部を点検する。
- ・単座弁の弁閉鎖方向の際、・弁の流れ方向を変更または

③弁が振動する

- ・弁にサポートが取ってある ・弁の前後にサポートを取る。 か。
- ・弁の付近に振動源はないか。 ・吸振材を取り付ける。
- ていないか。

- ・プラグ・ガイド部が摩耗し ・分解し、点検・交換する。
- ・配管ラインとの共振はない ・ポンプの吐出弁を絞る。サ ポートを増やす。直管部を 長くする。
- ・プラグが振動していないか。 ・プラグ形状または内弁寸法 を変える。

④弁の作動速度が遅い

- 過ぎはないか。
- ・プラグ・ガイド部やガイド ・分解し、点検、清掃する。 の間にスラリや固形物が詰 まっていないか。
- ・シリンダ内部の"O"リング · "O"リングを交換する。 が破損していないか。
- か。
- ・供給圧は正常か。

- ・グランド・パッキンの締め ・グランド・ナットの締付ト ルクを点検する。
- ・操作器ダイアフラムまたは ・操作器を分解し、点検、清 "O"リングから漏れはない 掃をする。"O"リングを交 換する
 - ・再調整する。

⑤弁座より漏れが多い

- か。
- ・シート部が損傷していない ・シート面を研磨または交換 する。(トリム材質の変更も 検討)
- ・シート・リングの緩み、劣 ・締め付け、交換する。 化、摩耗はないか。

・ボディ隔壁からの漏れはな · 溶接補修、交換する。 いか。

⑥流量が出ない

・設計時のプロセス条件と測 ・測定流体のプロセス条件を 定流体の仕様が合っている 確認し、再調整 (サイズ、 か。(流量、粘度、比重、温 チェック等)する。 度、圧力等)

- ・内弁のサイズが小さすぎな・サイズ・アップする。いか。
- · ケージの目詰まりはないか。 · 分解し、点検、清掃する。

⑦流量特性が違う

・内弁 (プラグまたはケージ) ・プラグまたはケージに交換 の形状選定に間違いはない する。 か。

2.3 トラブル事例集

目 次

| 温度 | 1 | 温水温度制御不良74 |
|-------|-----|---------------------------------|
| | 2 | 温度調節計指示ハンチング |
| | 3 | 加熱蒸気温度指示異常75 |
| * | 4 | IBJISと新JISの認識不足によるRTD/I変換器調整ミス |
| | 5 | 測温抵抗体指示異常············ 76 |
| | 6 | 測温抵抗体センサ部端子ビスのゆるみ |
| | 7 | 熱電 温度計指示不良77 |
| | 8 | 配管内圧による測温抵抗体取外時の破損 |
| | 9 | 炉のゾーン温度がゼロ表示·······78 |
| | 10 | 炉のゾーン温度指示が低温時に不安定 |
| | . • | |
| 圧力 | ן | エア圧力低下によるガス遮断79 |
| | 2 | 净水本管圧力制御不能 |
| | 3 | 発生粗ガス集気管の圧力ハンチング······80 |
| | 4 | 冷却水スプレイ・ノズルの背圧がたたず |
| | • | MANAGE I STANDARD ICICS |
| 流量 | 1 | ガス流量計検出端詰りによる指示不良81 |
| 77.6 | 2 | ガス流量積算異常 |
| | 3 | 空気流量計導圧管オート・ドレン不良82 |
| | 4 | 工業用水流量指示異常 |
| | 5 | コリオリ流量計に指示誤差が発生······83 |
| | 6 | コリオリ流量計のゼロ調整ができない |
| | 7 | 差圧発信器点検後の3岐弁の開閉状態のミス84 |
| | 8 | 蒸気流量計の指示が変化しない |
| | 9 | スプレイ冷却水流量がMAX量流れる ······85 |
| | 10 | スマート差圧発信器点検後の出力形式の戻し忘れ |
| | 11 | スマート差圧発信器点検後のダンピング設定の戻し忘れ86 |
| | 12 | 超音波渦流量計の設定データの初期化 |
| | 13 | 電磁流量計点検後の復旧時の信号用ケーブル接続ミス87 |
| | 14 | |
| | 15 | 電磁流量計の電極締付不良88 |
| | 16 | バーナ空気流量ハンチングで燃焼不安定 |
| | 17 | 発信器移設にともなうトラブル89 |
| | 18 | 排ガス流量制御不能 |
| | 19 | 揚送水超音波流量計指示異常90 |
| | 20 | 流量計指示不良による制御不能 |
| | 21 | 炉の不完全燃焼 (1) ·············91 |
| | 22 | 炉の不完全燃焼 (2) |
| レベル | 1 | 原料槽サウジング・レベル計指示不良92 |
| .,,,, | 2 | 蒸気ドラム・レベル・スイッチ異常 . |
| | 3 | 無 |
| | J | C在小园园区区区 WEITEN天市区 1 |

| | 4 | 静電容量レベル計が作動しない93 |
|-------|-----|--|
| • | 5 | 静電容量レベル計の指示が(-)振り切れる ·····94 |
| | 6 | 中和排水槽レベル・スイッチ不良 |
| | 7 | 中和排水槽レベル・スイッナへ良 電極式レベル検出器不具合95 |
| | 8 | ************************************* |
| | 9 | 楽液レヘル制御不良 レベル計指示値異常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | | |
| 操作部 | 1 | ガス流量調節弁が全開になったまま動作不能96 |
| MITUP | 2 | ガス流量調節弁が全開のまま動作せず97 |
| | 3 | ギス 本祭 理節 分の 悶 不能 |
| | 4 | グランド部増締めによる調節弁動作不良98 |
| | 5 | シルンダ型調節弁駆動部へのグリス塗り忘れ |
| | 6 | 蒸気圧力制御不良 |
| | 7 | 昭会県内圧力ハンチング |
| | 8 | 調節弁駆動部の組付方向ミス100 |
| | 9 | 研究分娩切不自 |
| | 10 | 調節弁全閉時の漏洩量大101 |
| | 11 | - 一番 (Admin) は |
| | 12 | 調節弁約人任禄とのミスマック 調節弁の開閉不良102 |
| | 13 | |
| | 14 | 103 |
| | 15 | バルブ・ポミショナ取外時のケーブル断線 |
| | 16 | 弁開度指示が100%だが流量出す······104 |
| | 17 | クBB 安米二式のグナrのに空気流気 あり |
| | 18 | |
| | 19 | 汝昊制御 不自 |
| | 20 | 106 |
| | 21 | 冷却小汝昊理節分が全間不能 |
| | 22 | 107: |
| | | N-make in the factor |
| | 24 | - 冷却水量により9° - 炉燃焼制御中の空気流量が不安定 |
| | | |
| その他 | ı | NOX分析計指示異常······108 |
| C0715 | 2 | 汚水排水水質計不良109 |
| | 3 | ŧ±ヰ¬ィ¬ヽ/DRSハード・ディスク・ダウン |
| | 4 | 現場指示調節計の調節出力異常110 |
| | 5 | ★☆エ ミクほ父 仏の結約ミフ |
| | 6 | 111 |
| | 7 | で、国際は、これをはない。 |
| | 8 | 112 |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 1 | 1、ロミット・フィッチ動作確認時の不注意による地絡 |
| | 12 | 11/ |
| | 1.4 | |

温水温度制御不良

温度

1


状況:制御中にいつのまにか温度制御不能状態になっている。調節計出力は出ているが、電動弁が動作していない。手動、自動とも、弁動作試験を行なうが正常である。

原因:調節計の出力信号は0~50%間では正常にでているが、50~100%の間ではヒゲがでている。調節計のコンデンサ劣化による出力の異常であった。

処置:経年劣化に伴うコンデンサ劣化対策として、定期 対策 的(7~8年に一回)交換を実施する。

教訓:出力波形がハンチング状になるとテスタでは観測できないのでシンクロスコープを使用する。 また、電動弁自体にオーバーロード・スイッチ機能が付加されていると信号がきても動作しないことが

あるので注意を要する。

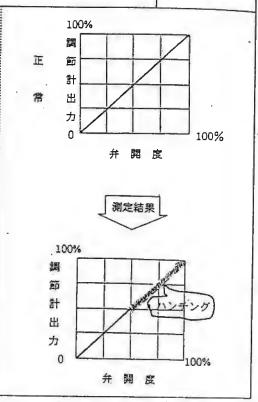

事例 温度調節計指示ハンチング

温度


2

状況:操業中に突然指示が点滅状態になった。

原因:温度調節計内部のコネクタ・ケーブル部の接触不良 であった。コネクタのロック用ツメをかけていない 状態となっていた。

処置:コネクタ手入れとロック用ツメを正常復帰。 対策

教訓:計器試験、あるいはチェックを行った場合には確実 に正規の歯止め、確認を行っておかないと思わぬト ラブルを招く。

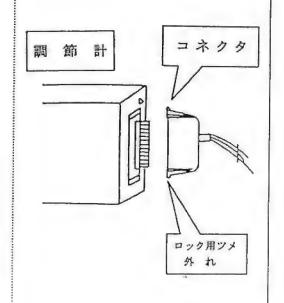

加熱蒸気温度指示異常

温度

F

3


状況:圧力温度計の指示が急に「ゼロ」になった。

原因:圧力温度計感温部の亀裂により、内部のアルコール が抜けてしまったため温度が出なくなった。

処置:圧力温度計一式取替。

対策

教訓:感温部の経年劣化の予想は難しいが、寿命判断の目 安として、周期管理を行うことが大切である。

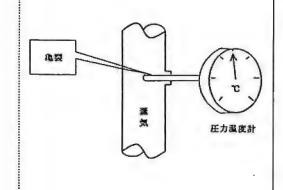

事例

旧JISと新JISの認識不足よるRTD/I変換器調整ミス

温度

4

状況:JPt100のダブル・カップル・タイプ測温抵抗体を 使用の温度ループで、マルチメータを用いてRTD/I 変換器の調整を実施した。

後日、調節計の指示と記録計の指示が、100℃において約3℃の差が生じる状況が発生した。

ループは、①JPt100- RTD/I- 調節計

②JPt100-記録計

原因:RTD/I変換器の調整時に、マルチメータ試験器に て旧JIS (JPt)を選択しなければならないのに新 JIS(Pt)を選択し、また入力を加える時に試験器の 温度表示しか確認せず、抵抗値表示の確認を行わな かった。

処置:旧JISによる抵抗値入力にて再調整。

対策

教訓:測温抵抗体には、旧JISと新JISのタイプがあり基準 抵抗値か異なるので、RTD/I変換器など関連する 計器を調整するときには、どちらのタイプであるか 確認してから実施する。

JPt100 の規準抗値 温度 ℃ 0 +1 +2 70 127.07 127.45 127.84 ጸበ 130.89 131.27 131.66 134.70 135.08 135.46 90 138.50 138.88 139.26 100 110 142.29 142.66 143.04 120 146.06 146.44 146.81

| ı | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|--|
| | | Pt100 | の規準抵抗値 | | |
| | 温度 ℃ | 0 | +1 | +2 | |
| | 70 | 127.54 | 127.93 | 128.32 | |
| ĺ | 80 | 131.42 | 131.81 | 132.20 | |
| | 90 | 135.30 | 135.68 | 136.07 | |
| | 100 | 139.16 | 139.55 | 139.93 | |
| | 110 | 143.01 | 143.39 | 143.78 | |
| | 120 | 146.85 | 147.23 | 147.61 | |
| -1 | | | | | |

測温抵抗体指示異常

温度


5

状況:温度調節計の入力値 (PV) が出たり、出なかったり 変化する。

原因:測温抵抗体が断線しており、さらに振動により接触したり離れたりしていた。

処置:シース・タイプ測温抵抗体に変更し取り替える。 対策

教訓:測温抵抗体の断線個所は抵抗線とリード線との溶接 部付近が多い。振動防止板の効果が劣化し、断線に いたるようである。

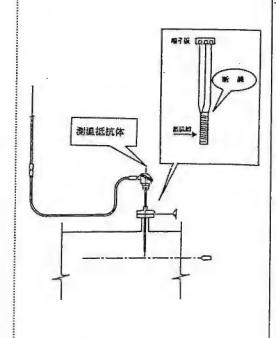

事例

測温抵抗体センサ部端子ビスのゆるみ

温度

6

状況:定期点検後、客先より温度記録計の指示値が実際の 温度より約20℃低く、ハンチングしていると連絡 があった。


原因:調査して見ると、温度記録計には異常がなく、測温 抵抗体センサ部の端子がゆるんでいるのが判明した。 定期点検後には、ループによる温度記録計の指示・ 動作を確認しており、その時点で不具合は、発見で きなかったことから、端子ビスの締付けが甘く、振 動などでゆるみが発生したと推定する。

処置:端子ビスの増締めにより良好になる。

対策 端子の確認項目として以下のことを徹底させた。

- ・圧着端子とビスの接触面が確実に密着しているか。
- ·ビスの増し締め後、端子を指でゆすってゆるみの ないことによる再確認。
- ・振動のある場所では、ビスがワッシャ付きであることの確認。ない場合にはワッシャを追加する。
- ・結線した作業員と別の作業員によるゆるみの有無の確認。

教訓:点検作業で端子をさわることは非常に多く、このような不具合の発生はよくあることである。上記の端子の確認を徹底させよう。

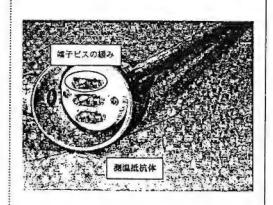

熱電温度計指示不良

温度

7

状況:R熱電対を取り外し、定期校正試験を実施、再度取り付けたところ、通常指示1000℃くらいのところが、600℃しか指示しない。

原因:金属保護管にR熱電対を入れた際に、ガイシとガイシの途中で素線がねじれて短絡していた。温接点が


正規の位置に届かなくなったためである。

処置:R熱電対素線のねじれを修正。

対策

教訓:何度も取り出した場合は、ガイシの継ぎ目が同じ位

置になるので継ぎ目をずらすと良い。

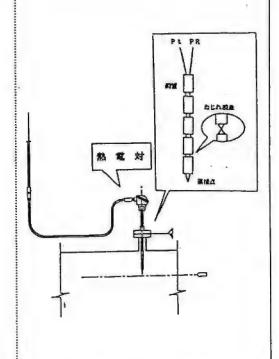

事例

配管内圧による測温抵抗体取外時の破損

温度

8

状況:定期点検時に、配管から測温抵抗体を取り外そうと 取付クランプ・ネジを外したところ、クランプが外 れると同時に、測温抵抗体が吹き飛び破損してしま った。

原因:客先との事前打合せにて配管内の圧抜きの処理は済んでいるはずであったが、他業者が配管の耐圧試験の作業実施後に、圧抜きを行わなかったため測温抵抗体の取り付けてある配管中に、内圧が残っており、測温抵抗体が吹き飛んだ。


処置:測温抵抗体を交換、復旧した。

対策

教訓: ・客先に作業前に再度確認をしてもらう。

·配管にゲージ圧力計がある場合には、その指示を 確認する。

・配管から機器を取り外すときには、危険を予知し、 ネジ、ナット類を一度に取り外さずに徐々にゆる め、内圧の残っていないことを確認しながら作業 を進める。

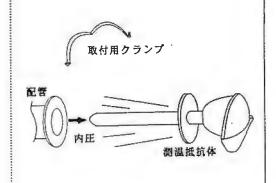

炉のゾーン温度がゼロ指示

温度

9

状況:ゾーン温度指示がゼロのままとなる。

原因:熱電対の端子部より10cmぐらいのところで補償導


線の被覆がやぶれており、短絡状態となっていた。

処置:補償導線の良好部分にて接続。

対策

教訓:定期交換時には、端子の締付けなどの養生をしっか

り行う。

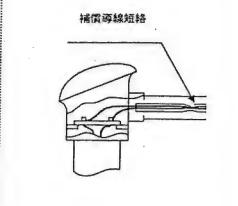

事例

炉ゾーン温度指示が低温時に不安定

温度

10

状況:4ゾーンの炉温指示が700℃以下の低温時に不安定 となり、使用側でカップルを取り替えたが、現象は 同じでも、た

同じであった。

原因:mV/Iとディストリビュータ間の配線端子がゆるん

でいたため。


処置:配線端子の増締め。

対策

教訓:今回トラブル処理にあたっては、検出端から規定出

力をチェックすることで、不具合箇所が早くわかっ

た。

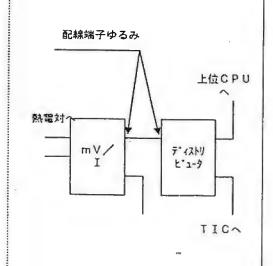

エア圧力低下によるガス遮断

圧 力

1


状況:実際のガス圧はあるにもかかわらず、圧力低下を検 出し遮断が掛かった。

原因:圧力検出用ブレッシャ・スイッチの配線端子がゆる んでいたため、誤動作発信した。

処置:ブレッシャ・スイッチの配線端子増締め。

対策

教訓:プレッシャ・スイッチは、振動、締付不足、あるい はスプリング・ワッシャをつけてない、などで端子 がゆるむことがある。

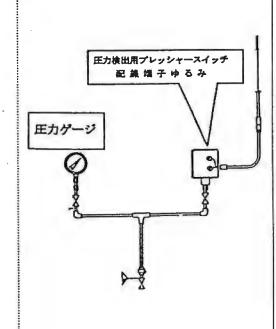

事例

浄水本管圧力制御不能


圧 カ

状況:浄水本管圧力自動制御中、早朝に指示が振り切れ、 制御不能となる。

原因:発信器導圧管凍結のため、膨張し異常圧力となり、 エア抜バルブが凍結し、亀裂破損して漏水した。気 温:氷点下マイナス4℃であった。

処置: 導圧管凍結除去、エア抜バルブ交換、保温材の手直 対策 し。

教訓:保温工事は施工済みであっても、寒冷地なみの気温 になれば、一時的にヒータなどの保温対策が要求さ れるので事前の対応が必要である。

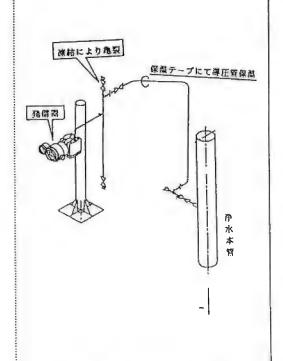

発生粗ガス集気管の圧力ハンチング

圧 力

3

状況:発生粗ガス集気管の圧力指示がハンチングするとの 連絡で検出端の配管パージを実施するが、改善され

ない。

なお粗ガス中に含まれるタール類が導圧管内に滞留 するため、定期的に蒸気パージする機構となってい る。

原因:発信器前のバルブ詰まり。


処置:発信器廻りの蒸気パージ。

対策

教訓:タール類の導圧管内への付着状況は季節により異な

るので夏場と冬場でパージ周期を変えているが、この事例のトラブル発生は5月であり、季節の変わり目であった。パージ周期を季節により、さらに細か

く設定する。

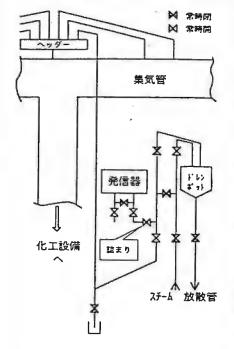

集気管圧力測定配管系統

事例

冷却水スプレイ・ノズルの背圧がたたず

圧 力

4

状況:冷却水スプレイ・ノズルの背圧が立たないとの連絡で現場圧力計を確認すると60kPa程度の圧力はある

が、圧力発信器出力は4mAであった。

導圧管詰まりをチェックするが異常はなかった。

原因:圧力発信器のダイアフラム部劣化 (弾性劣化)。


処置:予備品と交換。

対策

教訓:設置台数にもよるがこの圧力発信器は事後保全ある いは精検時点検となっている。重要設備に使用する

場合には点検周期を短くする。

ダイアフラム劣化

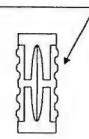

差圧発信器 -ダイアフラム部

ガス流量計検出端詰りによる指示不良

流量

1

状況:通常の流量指示から突然プラス方向に振り切れたま まの状態になった。

原因:流量計差圧取出口の低圧側が詰り、差圧が正常に伝

わらなくなった。


処置:流量計検出端の手入れ。

対策

教訓:ガス配管の検出端は圧力、流量にかかわらず定期的

に手入れをしないと、タール、ガス灰が堆積して詰 りの原因となる。手入れの際は、ガス中毒防止対策

をすることも重要である。

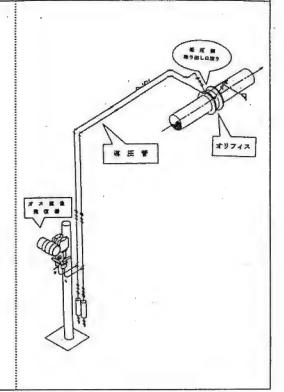

事例

ガス流量積算異常

流量

2

状況: 炉の保熱時にはガスの実使用量は微量で積算カット 領域であるにもかかわらず、積算してしまう。 差圧発信器の3岐弁で均圧にすると、積算せずに問

題はない。

原因:一次側検出配管曲がり部でのタール状異物の詰ま


り。

処置:仮処理として配管パージ。定修日に配管替え実施。

衆校

教訓:定期的にバージしているが、曲がり部に詰まったも

ので、異物が滞留しないように配管ラインを手直し。

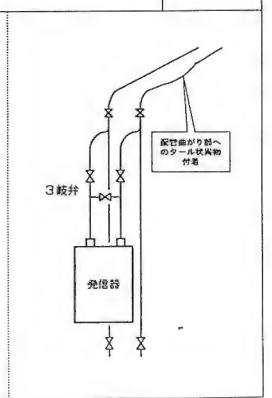

空気流量計導圧管オート・ドレン不良

流量

3

状況:正常な指示で操業していたが、突然指示がハンチン グしだした。


原因: 導圧管下部に設置されたオート・ドレンの機能が低 下し、ドレンが溜まって差圧が正常に発信器に伝わ

らない状態となっていた。

処置:オート・ドレンの手入れ、ドレン抜き。

対策

教訓:オート・ドレンは日常点検整備の省力化に大変効果があるが、つけっぱなしにしておくと吐出口に塵埃などが付着し、排出しなくなる場合が生じるので、 定期点検をおこなう。

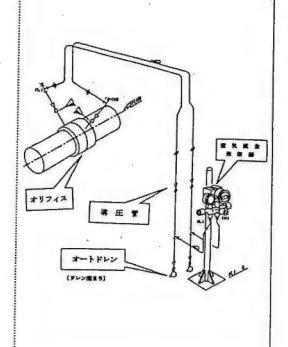

事例

工業用水流量指示異常

流量

4

状況:2系統ある工業用水流量の和算指示が通常8000m³/ 分のところ4000m³/分しか指示しない。

原因:流量加算器の系統入力1の端子ゆるみにより、加算 入力されていないため、指示が半分となつた。

処置:系統入力1の端子増締め。

衆校

教訓:ネジのゆるみで大きなトラブルを招いた事例は過去 にも数多くある。「ネジひとつ」と軽く思わず、確 実な作業が大切である。 日子供う 日子供う 日子供う 日子供う 日子供口 4~2 0 m A 日子供口計 1~5 Y 配数計

コリオリ流量計に指示誤差が発生

流量

5

状況:測定液が流れていないにもかかわらず、指示が

10%~15%出ている。

実流校正設備で流量計の試験実施した結果、約20% の誤差が生じていた。

原因:測定液中に含まれる異物が計測チューブ内に付着し、チューブのバランスが崩れ、指示誤差が発生し

た。

処置:計測チューブ内を有機溶媒で洗浄した。


対策 生産銘柄変更に合わせて、1回/月の頻度で計測チ

ューブの洗浄を定例化した。

教訓:測定液によるスケール(異物の付着)発生の有無や

その対応策を、計器選定段階で十分に調査検討して

おく。

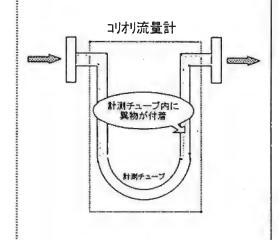

事例

コリオリ流量計のゼロ調整ができない

流量

6

状況:運転スタート前に流量計の指示が(+)振り切れていたため流量計が設置されている配管を満水状態にしてゼロ点を確認したが(+)振り切れの状況は変

わらず、またゼロ点の調整もできない。

原因:コリオリ流量計の計測チューブが僅かに腐食された ため、チューブのバランスが崩れ指示が(+)振り

切れとなった。


処置:予備の流量計と交換

対策 流量計の計測チューブの材質を、より耐食性のある

材質へ変更した。

教訓:測定液の腐食性の有無や耐食材質について、計器選

定段階で十分に調査検討する。

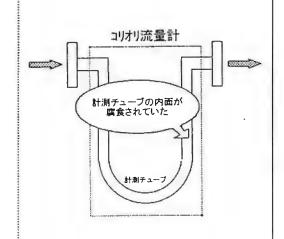

差圧発信器点検後の3岐弁の開閉状態のミス

流量

7

状況:差圧発信器の調整を実施した後、運転を開始したと ころ、DCSのヒューマン・インタフェース上のPV 値が約0%付近のままで増加しない。

原因:調整後、差圧発信器の3岐弁を運転状態に戻してい


なっかたために発生した。

処置:至急、3岐弁を運転状態に戻す。

対策

教訓:差圧発信器の調整後には、3 岐弁の開閉状態を

高圧側/低圧側のストップ弁 ……開 均圧弁 ……………朗 の運転状態にすることを徹底させる。

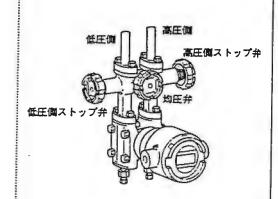

事例

蒸気流量計の指示が変化しない

流量


8

状況:実際の蒸気流量は変わっているのに指示は一定のま まで変化しない。

原因:コンデンサ、導圧管内に水アカなどが詰っていたた め、差圧が正常に発信器に伝わらなくなっていた。

処置:コンデンサ、導圧管内のドレン抜き後、管内清 対策 掃、水道水注入実施、ゼロ点確認。

教訓:蒸気ドレン管内には水アカ、錆が生じるので定期的 にドレン入れ替えが必要。

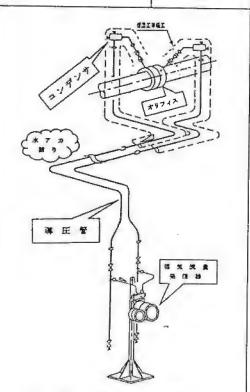

スプレイ冷却水流量がMAX量流れる

流量

9

状況:作業開始で元弁を開にしたところ、あるゾーンのみ 冷却水流量が指示範囲のMAX値を示した。

調節計をマニュアル操作するが、現場調節弁は全開

のままであった。


原因:加減算器のヒューズが断線したため。

処置:ヒューズの取替え。

対策

教訓:設備安全上からエアレス・オープンとなっていたた め、MAX量が流れた。この点で設計上のミスはな

かった。

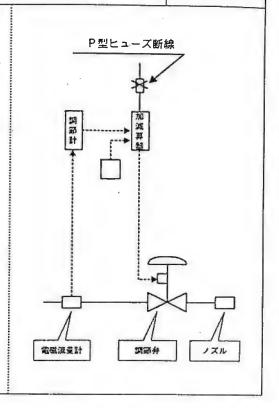

事例

スマート差圧発信器点検後の出力形式の戻し忘れ

流量

10

状況:スマート差圧発信器を社内引き取り、SFCにて出力 形式を開平からリニアに変更して点検を行った。作 業終了後、実プロセス流量に対して指示値が半分ぐ らいになった。

原因:点検前に発信器のデータをチェックしていなっかた ため、点検後リニアから開平に戻すのを忘れてしま った。

処置:出力形式を開平に戻す。


対策

教訓:・SFCで点検前、点検後の設定値をプリントアウト

し比較する。

・点検のため現状を変更した場合には、チェック・

シートに記入し確実に復旧する。

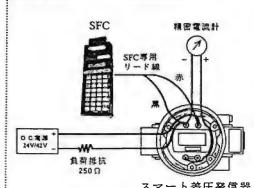

スマート差圧発信器

TAG No. FIC101

TYPE: DIFF. PRESSURE FORM (LINEAR)

DAMP: 0.32 SECONDS

LRV: 0.0 kPa URV: 100 kPa

SFCプリント内容

スマート差圧発信器点検後のダンピング設定の戻し忘れ

流量

11

状況:定期点検でスマート差圧発信器の実圧試験を行うこ とになり、SFCを接続し、設定値をプリントアウト したところ、ダンピングの設定が16SECになってい たので、OSECに変更して実圧試験を実施した。 点検後、運転を開始したが、このループが自動運転 で全く制御できない状態になった。

原因:点検後の設定値が、点検前と同じであることを確認 しなかったため、ダンピングの設定をOSECのまま にして、元の16SECに戻すのを忘れてしまった。

処置:ダンピングの設定を元の16SECに戻す。


新策

教訓:·SFCで点検前、点検後の設定値をプリントアウト

し比較する。

・点検のため現状を変更した場合には、チェック・

シートに記入し確実に復旧する。

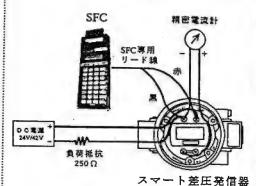

TAG No. FIC100

TYPE: DIFF. PRESSURE

FORM: SQROOT

DAMP O SECONDS

LRV: 0.0 kPa URV: 70 kPa

SFCプリント内容

事例

超音波渦流量計の設定データの初期化

流量


12

状況:超音波渦流量計の点検修理のため、変換器内部のア ンプ・ユニットの交換作業を行った。作業後、設定 データを確認したところ、データが初期化されてい て、復旧するのに時間がかかってしまった。

原因:超音波渦流量計が新製品であったため、作業者が、 設定個所や設定方法を十分理解していなかったた め。

処置:専門部署に連絡をとり、元の設定データを投入。 対策 点検手順書を基に作業を実施するように徹底する。

教訓:新製品の場合には、作業を行う前には、点検手順書、 取扱説明書やメンテナンス・マニアルで確認してか ら行う。

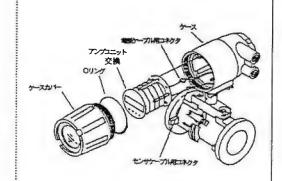

電磁流量計点検後の復旧時の信号用ケーブル接続ミス

流量

13


状況:電磁流量計の定期点検をキャリブレータを使用して 実施した。本運転時に、電磁流量計の指示が、点検 前に比べ約半分になり、あまりにも差がありすぎる とクレームになった。

原因:配線の取外前の記録をせずに、点検後の復旧を行ったため、信号用ケーブルのA-C線 または、B-C線の接続を間違えて逆に配線した。

処置:信号用ケーブルを正しい接続にする。 対策

教訓:・配線を外す時にはチェック・シートを用い線色、 線番と端子番号を控え、復旧時には、チェック・ シートで確認しながら接続する。

·流体を実際に流せる場合には、流してみて指示を 客先と確認する。

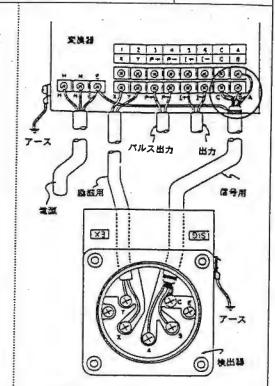

事例

電磁流量計点検後の復旧時の励滋用ケーブル接続ミス

流量

14

状況:電磁流量計の定期点検後、運転立会時に流量表示が-20%を表示し積算値がカウントしない不適合が発生した。調査の結果X、Yが逆に接続されていたことが判明したので配線を手直し、運転を再開したところ、今度は出荷中のローリ・タンクから流体がオーバーフローしてしまった。

原因:・配線取外前のマーキングをせずに、点検後の 復旧を行ったため、励滋用ケーブルのX、Y接続 を間違えて逆に配線した。


·不適合時の流量積算分がカウントされていないことを、忘れていたため、オーバーフローした。

処置:励滋用ケーブルを正しい接続にする。 対策

教訓:・配線を外す時にはチェック・シートを用い、線色、 線番と端子番号を控え、復旧時にはチェック・シ ートで確認しながら接続する。

・外した配線にはマーキングをする。

・復旧後は作業者以外の者に確認をしてもらう。

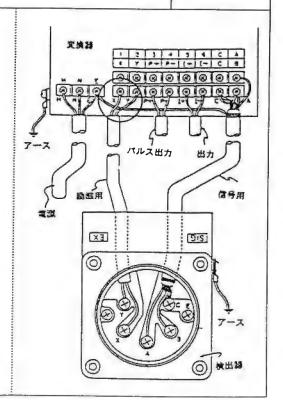

電磁流量計の電極締付不良

流量


15

状況:給水と排水の流量差がゼロであるべきところに、約 4T/hの流量差が生じている。

原因:電磁流量計の検出器の電極をSUSからチタンに材質変更した際にトルク・レンチを使わずに締め付けたため、締付けが弱く、電極からの漏れにより絶縁不良を起こしたため発生した。

処置:電極部の流体をドライヤの冷風で乾燥させた後、ト 対策 ルク・レンチを使用し電極の締付け、再組付けを行 う。必要に応じて吸湿剤を入れることもある。

教訓:締付トルク管理を確実に実施するように徹底する。

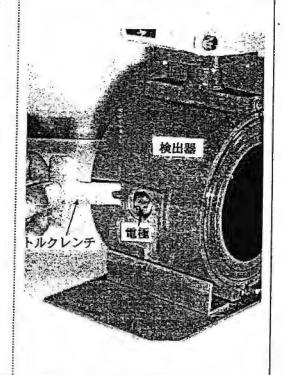

事例

バーナ空気流量ハンチングで燃焼不安定

流量

16

状況:バーナ空気流量がハンチングし、燃焼が不安定となった。

差圧発信器のダンピング調整ユニットで**減衰を**利かせてもハンチングが止まらない。


原因:発信器内のダンピング機構部不良のため。

処置:短期処置として発信器の取替え。

対策

教訓:使用側では徴候がすでにあったとのことで早めの連

絡が必要。

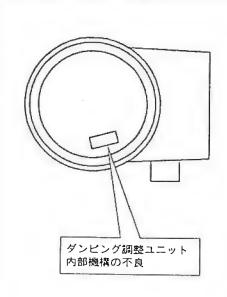

発信器伝送部

発信器移設にともなうトラブル

流量

17

状況: 差圧発信器を既設位置からほぼ50m延長して移設 した。移設前に校正試験を実施済みの発信器を取り 付けたところ、ゼロ、スパンに誤差が生じた。


原因:移設したため距離が長くなり、発信器電源電圧が低 下し誤差を生じていた。(DC24VのところDC16Vで

あった)

処置:発信器電源の電圧調整。

対策

教訓: 距離的な問題で電圧降下が生じることは理解していても、気付かないことがある。確実にテスタでチェックすることが大切である。

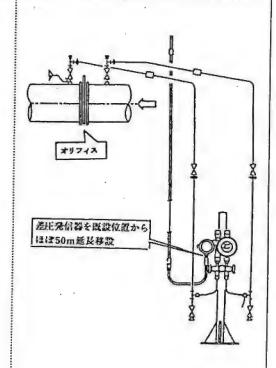

事例

排ガス流量制御不能

流量

18

状況:流量発信器出力とA/D変換ユニットのカウントは 正常であるが、A/Iアナログ・カードの出力がでな い場合がある。


原因:A/Iアナログ・カードが接触不良であった。

処置:A/Iアナログ・カードの差替え。

対策

教訓:マイコン関係のカード類が接触不良をひき起こすことが時々あるが、定期的に手入れをおこなうことで

防止できる。

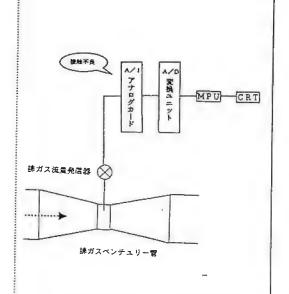

揚送水超音波流量計指示異常。

流量

19

状況:ビット内に設置された超音波流量計の指示が大幅に ハンチングしている。

原因:ビット内漏水ポンプの電源断で漏水ポンプが運転不 能となり、超音波流量計センサ部が水没、同時にセ

ンサ・ケーブルも断線した。


処置:センサと変換器一式の交換。

対策

教訓:レア・ケースの、いわゆる「もらい事故」である。

設計時にこのようなトラブルも考慮しておく必要が

ある。

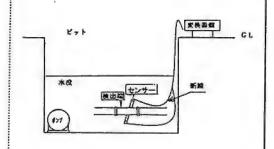

事例

流量計指示不良による制御不能

流量

20

状況:流量指示が2400Nm3/H出っばなしで制御不能とな った。

原因:流量発信器異常なし。発信器とPCSユニット間の伝


送異常であった。

処置:リスタートで正常復帰。

対策

教訓:振動が大きい場所に設置されている場合は、定期的

に発信器内部のゆるみなどの点検が必要である。

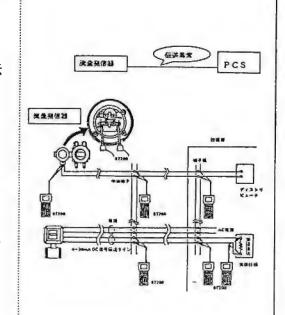

炉の不完全燃焼(1)

流量

21


状況:燃焼開始直後、ガス流量よりも空気流量が少なく、バーナ近くで黒煙が発生しているとのことで点検。空気流量調節計の基準入力チェックをしたが、問題はなかった。ガス流量調節計の基準入力チェックをしたところ25%、50%、75%入力で測定値が異常に低かった。

原因:ガス流量調節計(開平演算器付き)の開平演算選択 をOFFにしてあったため、ガスが実流量よりも測 定値が低く、空気流量調節計への設定値が小となっ たため。

処置:開示演算選択をON。

対策

教訓:通常、点検する時はOFFにしないものであるので 確認忘れとなった。点検時にはほとんどしない作業 はメモをして、元の状態に戻す。

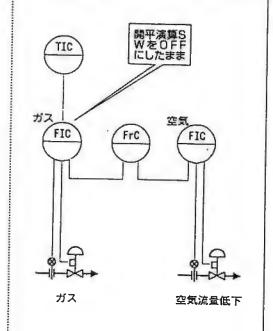

炉の不完全燃焼

事例

炉の不完全燃焼(2)

流量

22

状況:温度調節計をオート・モード、ガスおよび空気流量 調節計をカスケード・モードの燃焼で不完全燃焼発 生。このため暫定的に各調節計をマニュアル・モー ドにして対応した。


ガス流量差圧発信器を均圧にして出力を確認したところ、3.87mAであった。このためガス実流量に対する空気流量が相対的に少なくなり、不完全燃焼を生じていたものと判明した。

原因:ガス流量差圧発信器のゼロ点不良。

処置:ガス流量差圧発信器のゼロ点調整。

対策

教訓:ゼロ点調整は重要である。

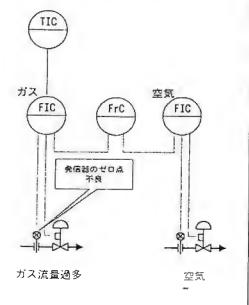

炉の不完全燃焼

原料槽サウジング・レベル計指示不良

レベル

1

状況:空槽にもかかわらず、レベル計は11mを指示(測

定範囲:0~12m)。

手動運転で50~60cm下降させると、すぐ巻き上がってしまう。


原因:ワイヤ・ドラムの止めビスゆるみによるワイヤ噛込 み。

処置:止めビスの増締め。

対策

教訓:締め付け後、ペイント・ロックし、ゆるみを事前に

キャッチすることが必要。

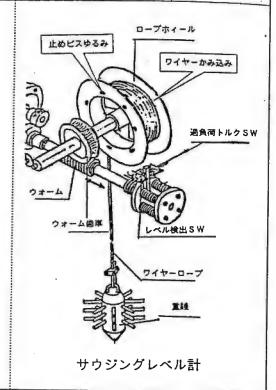

事例

蒸気ドラム・レベル・スイッチ異常

レベル

2

状況: 浮子式レベル計の指示が正常にもかかわらず、ドラム・レベル・スイッチが動作し、異常となった。

原因:水位検出用フランジのガスケットから蒸気が漏れて

いたため、レベル・スイッチが動作した。


処置:ガスケット交換。

対策

教訓:運転員が設備稼動状況を監視しているが、蒸気配管

などは保温工事を施しているため、少量の漏れを発

見することがむずかしい。

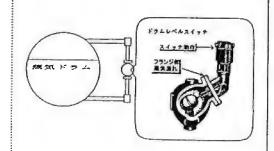

処理水槽超音波レベル計指示異常低下

レベル


3

状況:処理水槽のレベル計指示が急激に低下したままで復 帰しない。現場水槽レベルに変化はなかった。

原因:超音波レベル計を各部点検するも異常はなく、偽エコー検知による誤動作と判断した。

処置:偽エコー検知最適調整の実施で正常復帰となる。 対策

教訓:水槽に超音波レベル計を設置すると、冬場には水蒸 気が生じて誤動作の場合もあるので注意する。

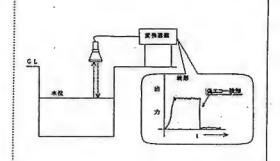

事例

静電容量レベル計が作動しない

レベル


4

状況:原料ホッパーが満杯状態になっているにもかかわらず、上限警報用レベル計が作動しない。

原因:原料粉体の安息角が大きく、ホッパー内が満杯になっても粉面計の先端が原料に接触していなかった。 (運転方法の変更により原料の種類が変更になっていた)

処置:レベル計の取付位置を変更した。 対策

教訓:原料の種類を変更する際、計測器の設計条件見直し の実施。

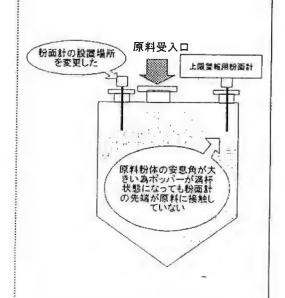

静電容量レベル計の指示が(-)振り切れる

レベル

5

状況: タンクの実液量は、ほぼ満杯状態にあるにもかかわらずレベル計の指示が5%まで除々に低下した。

原因:レベル計に内蔵されている直流電源装置 (コンデン サの劣化)の不良。

りいかに)が小及。


処置:予備の電源装置と交換した。

対策 予防保全作業の項目に、8年周期で電源装置のコン

デンサを交換する項目を追加した。

教訓:計器内部に使用されている有寿命部品の把握とメン

テナンス。

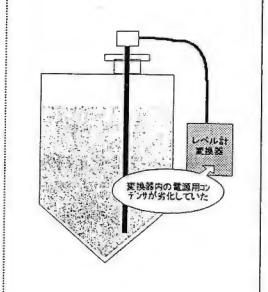

事例

中和排水槽レベル・スイッチ不良

レベル

6

状況:排水レベルが低下したにもかかわらず、レベル信号 はONのままであったため排水槽が空になった。

原因:レベル・スイッチのフロートが割れて排水が侵入し


たため、誤動作発信した。

処置:ケーブル・フロートの取替。

対策

教訓:排水槽レベルの変動が多い場合は、定期的な検査の 実施、フロートの経年変化にともなう周期管理が必

要である。

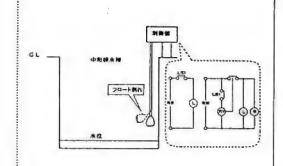

電極式レベル検出器不具合

レベル

7

状況:測定対象は純水と変わっていないが、純水タンク・ レベル計のHIGH、LOW信号が出ない場合が発生す る。


原因:純水の電気伝導度と電極間の関係から、本来導通しない (レベル信号が出ない)が、いままで信号が出ていたのが出なくなったのは純水純度がよくなったからと思われる。

処置:レベル検出器を電極式からフロート式に変更。

対策

教訓:いままで信号が出ていたのにという考えもあるが、

確実な方式を選定した。

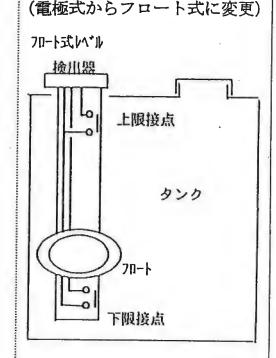

事例

薬液レベル制御不良

レベル

8


状況:レベル制御中、タンクより薬液が溢れ出した。検出 端は電極式であり、調節弁は開のままであった。

原因:検出端である電極の酸化皮膜生成による電極間の導 通不良により上限信号がでなかった。

処置:電極手入れ。

対策

教訓:電極式のレベル計はときどき手入れをしないと測定 対象物が付着し動作しなくなる場合がある。

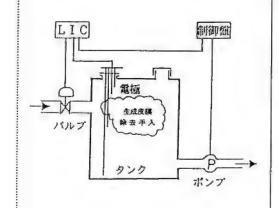

レベル計指示値異常

レベル

9

状況:レベル計指示値と実測値に大きな差がある。(ディ スプレーサ・レベル計発信器)


原因:発信器ゼロ点ズレ。

処置:発信器ゼロ・スパン調整、取出口手入れ。

対策

教訓:取出口は、測定対象物の不純物が付着し詰まる可能

性が高いので、定期的な手入れが必要。

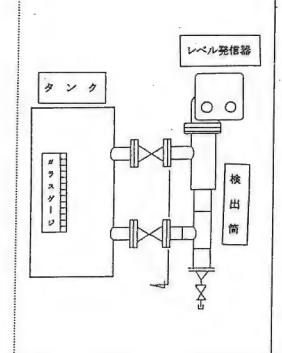

事例

ガス流量調節弁が全開になったまま動作不能

操作部

1

状況:自動制御中にガス流量調節用バタフライ弁が全開と なった。調節計をマニュアルにして開閉操作するが


弁全開のまま動作しない。

原因:電油操作器の復元レバー軸が固着していた。

処置:復元レバー軸の清掃。

対策

教訓:点検周期の見直し。

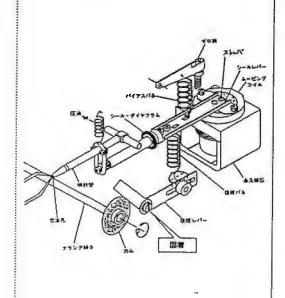

電油操作器復元レバー軸

ガス流量調節弁が全開のまま動作せず

操作部

2

状況: 炉ゾーンのガス流量調節弁が全開のままとなり、温 度制御不能となった。


P/Pポジショナを確認した結果、入力は20kPaでOKであったが、出力は400kPaでNGであった。フラッパ板パネを手で押しても反応しない。

原因:P/Pポジショナ不良。

処置:P/Pポジショナの予備品と交換。

対策

教訓:P/Pポジショナの点検周期を見直す。

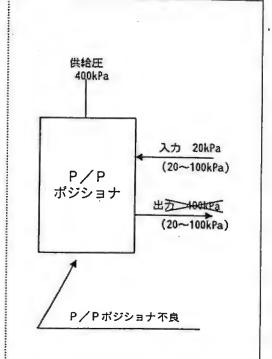

事例

ガス流量調節弁の開不能

操作部

3


状況:ガス流量調節弁が全閉となり、開不能となった。 このガス流量調節弁は通常30%程度で制御されてい る。

原因:連結棒のジョイント部が固着し、折損したため。

処置:連結棒を取り外し、アーク溶接、補修およびジョイ

対策 ント部の清掃、対策、手入れ。

教訓:点検周期の見直し。

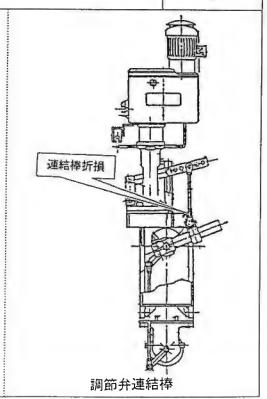

グランド部増締めによる調節弁動作不良

操作部


4

状況:セルフ・シール形調節弁をホット・ボルティング時 に締付ボルトの増締めと同時にグランド部も増締め を行った。数日後、客先より2、3%の出力の変化に 対して調節弁が動作しないと連絡が入る。

原因:ホット・ボルティング時にグランド・リークがない にもかかわらず、ルブリケータのグリスアップを行 わずにグランドの増締めを行ったため、動作が鈍く なった。

処置:弁を30分ほどバイバスして、グランド部をゆるめ全対策 開閉を数回行いステムとグランドをなじませ、その後ルブリケータよりグリスアップを行い、再度動作がスムーズであるかを確認。

教訓:グランド部にリークがないのに、むやみに締めると 動作不良の原因になる。

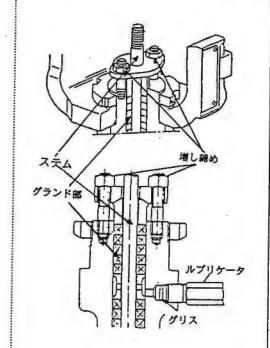

事例

シリンダ型調節弁駆動部へのグリス塗り忘れ

操作部


5

状況:シリンダ型調節弁駆動部のオーバーホールを実施 し、運転数ヶ月後に、ストローク動作がスムーズに 動かず、スティクした動きになったと連絡が入る。

原因:作業中に中断があったため、駆動部のシリンダおよびピストン、Oリングへのグリスを塗ることを忘れたため、摩擦によりOリングがねじれ、スティクを起こしていた。

処置:後日、再度オーバーホールを実施し、駆動部のシリ対策 ンダおよびピストン、Oリングへのグリスを塗る。 またチェック・シートを見直し、確認項目を追加する。

教訓:作業を中断した場合など、どこまで作業を行ったの か確認できるようにチェック・シートを用いる。

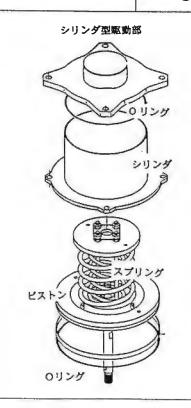

蒸気圧力制御不良

操作部

6

状況:蒸気圧力制御設定値0.6Mpaに対し、PV値は0.7~0.8Mpaとなる。

原因:インナ・バルブとバルブ・ステム連結ピンの折損で


インナ・バルブが開方向に落ち込んでいた。

処置:調節弁の分解整備。

対策

教訓:調節弁の校正試験を実施しても弁内部の落込みを発 見するのは難しい。定期的な手入れでシート・リン

グの磨耗などを点検した方がよい。

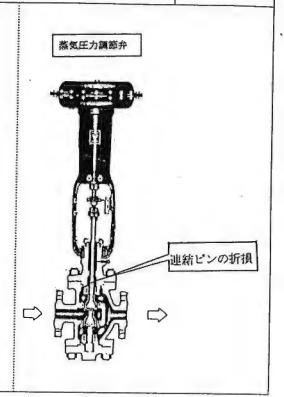

事例

脱気器内圧力ハンチング

操作部

7

状況: 脱気器内の圧力指示が130~280kPaの範囲でハンチングし、安全弁が作動する。


原因:調節弁ダイアフラムのグランド部劣化。

処置:NO.1制御系統にて、両系の圧力制御の実施。

対策 調節弁のオーバーホールを行う。

教訓:片系、両系制御などの各種運転モードがあったため

止めることなく操業を継続できた。

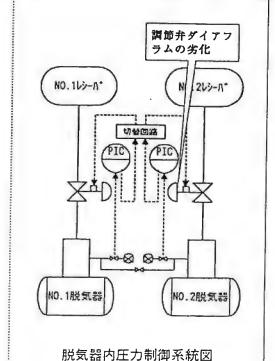

調節弁駆動部の組付方向ミス

操作部

8

状況:引き取り、整備作業を実施した調節弁を、客先に引き渡した後、客先より供給空気配管がポジショナと 接続できないとの連絡があった。

原因:分解時に、ベイント・マーカを使用して合マークを つけたが、本体スタッド・ボルト交換時に本体をバ ーナであぶったため、合マークが消えてしまい駆動 部の組付方向がわからなくなってしまったため。

処置:駆動部を180℃回転し、再組付けを行う。


対策

教訓:・作業に適した方法で合マークを付ける。

・本体部と駆動部を分解する前に、すでに合マークが付いている場合には、その合マークで復旧時正 しく組み付けられるかどうか確認する。

そうでない場合には、新たに正しい合マークを付

ける。

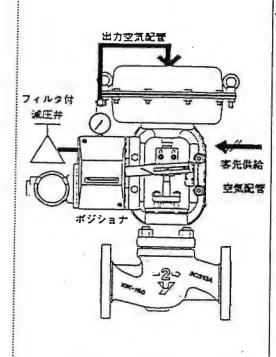

事例

調節弁締切不良

操作部

9


状況:試運転調整後の客先によるループ・テスト時に、調 節弁の締切不良が発生した。 (DCS+I/Pポジショナ+調節弁のループ)

原因:調節弁単体調整時に、入力0%時での出力ゲージの ポジショナ出力の確認、およびプラグ・ステムの動 作の確認をせずに単体調整を実施したため。

処置:再調整を実施。

対策

教訓:エア・ツー・オープンの調節弁については、入力 0%時にポジショナ出力がゼロでプラグ・ステムが 動作しないこと、および、エア・ツー・クローズの 調節弁については、入力100%時にポジショナ出力 が供給空気圧まで上がりプラグステムが動作しない ことを確認する。

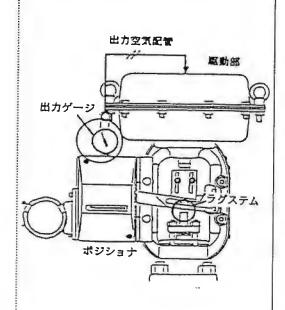

調節弁全閉時の漏洩量大

操作部

10


状況:調節弁のオーバーホールを実施後、運転開始時に、 指針がスケール上のSHUTの位置にあるにもかかわ らず漏洩量が多かった。

原因:スケールの取付けが上側にずれているのに、プラグがシートと完全にあたっているのを確認しないで、指針をスケール上のSHUTの位置に合わせただけでステム・コネクタを取り付けたため、プラグとシート間に隙間があり漏れが発生した。

処置:再組付けによる手直し、およびストローク再調整。 対策

対策

教訓:オーバーホールを実施後の開度を全閉にして組み付けるのは指針とスケール上のSHUTを合わせるだけでなく、プラグとシートが完全あたっているのを確認してから組み付ける。

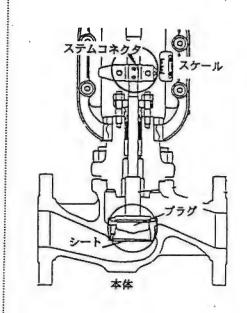

事例

調節弁納入仕様とのミスマッチ

操作部

]]

状況:新設プラントに納入した調節弁が納入仕様と異なり、弁作動が逆になっていた。

原因:調節弁を発注する際の仕様確認不足によるため。

処置:通常運転時の動作に関しては、ポジショナにて動作対策 を変更して対応したが、エア・フェイル時の動作に 問題があるため、後日、駆動部の変更を実施することになった。

教訓:客先と十分に仕様打ち合わせを各項目に沿って行 い、それから手配する。

調節弁仕様の一部

| The state of the s | |
|--|-------------------|
| 海住文先 | |
| プラント 名称 | |
| 記 号 | |
| 战 組 名 休 | |
| 数 量 | 4 |
| 機般形器 | |
| サイズ×ボート又はCv位 | × Cv= |
| 定格・模様規格 | |
| 本体材料 | |
| トリム対告 (BV・類様・輪・輪犬) | |
| 弁 特 性 | Eq% · 11=7 |
| 上五型式 | 一般・高温・低温・ベロー |
| 操作器型式 | |
| 手動ハンドル | なし・サイド・トップ・ボトム |
| 弁作動/Tンブル・三万弁 表れ方向 AIRLESS | 正. 逆/ 一, 一/分割. 混合 |
| プランド/ガスケット/グリス | 1 - 1 |
| 供給空気圧/スプリングレンジ | / kPa |

調節弁の開閉不良

操作部

12

状況:レベル調節計出力が100%となっているが、調節弁が開不良となっていた。

I/Pポジショナ入力は5VでOKであったが、出力空気圧が0kPaでNGであった。

計装供給空気配管をI/Pポジショナより外し、ブローしてみると水が出てきた。

原因:調節弁I/Pポジショナへの計装供給空気配管内の水


つまり。

処置:I/Pポジショナ水抜きおよびレシーバ・タンクのド

対策 レン抜き、配管ブロー。

教訓:計装供給空気は計装用空気であり、水が入っている ことを当初、疑っていなかったがI/Pボジショナの フラッパを手で動かしてみても、出力空気圧が OkPaであることより判断できた。

この部分のみに水詰まりが生じた原因は不明(夏場の結露?)だが、水詰まりをトラブル要因の1つとして疑う。

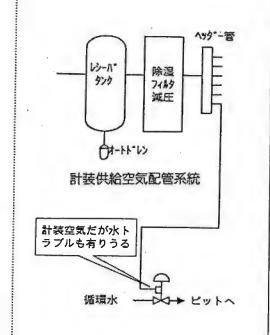

事例

調節弁のボンネット洩れ

操作部

13


状況:定期点検で分解·整備後、耐圧試験を実施し客先に 納入した。調節弁を配管に取り付け後、客先が配管 の気密試験を行ったところ、調節弁ボンネット部か ら洩れているとの連絡が入った。

原因:耐圧試験を実施した時に、試験圧力2.5Mpaで行わなければならないのに、ベロー・シール・タイプ調節弁のため0.8Mpaで行うものと思い込み作業を行ったため。

処置:ボンネットの増締めを行い、洩れは止まった。

対策 ベロー・シール・タイプ調節弁の耐圧試験の試験圧 力は通常の調節弁と同様に本体定格の1.25倍で実施 するように徹底する。

教訓:思い込み作業は、時には非常に危険な場合があるの で注意する。

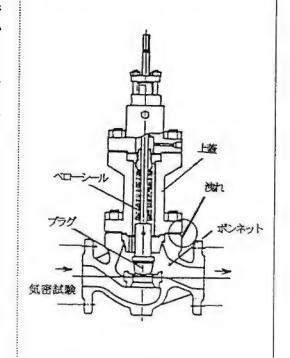

調節弁本体取付方向ミス

操作部

14

状況:数年前に納入されていた調節弁が、ずっと流れ方向 と逆に取り付けられていた。今回の定期点検時に、 この調節弁をオーバーホールした後に、本体から騒 音がするようになった、と客先よりクレームになり、 調査したところ本体の取付方向が逆であったのが発 見された。


原因:取付けは、業者が実施したが、試運転時やまた毎年 実施している簡易点検時には、だれも取付方向が逆 だとは気が付かず、取付方向の確認は行っていなか った。また今までの通常運転では、開度を70%以上 に開かなかったため騒音も鳴らず、客先も気が付か なっかた。

処置:後日、正しい方向に取り付け直す。

対策

教訓:取付ミスの責任は、業者にあるが、試運転時や簡易 点検時に確認すべきであると指摘され、簡易点検時

のチェック・シートに項目を追加した。

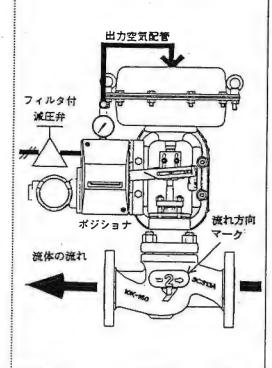

事例

バルブポジショナ取外時のケーブル断線

操作部

15.


状況:バルブ・ポジショナを更新する作業で、電線管フレキ・ユニオンが錆付いており、取外しができなかったため、電源OFF後入力線をポジショナ端子台で外し、ポジショナ本体を回して交換を行った。単体調整後、ループ・テストを実施したところ調節弁が全く動作しなくなった。

原因:ポジショナ本体を回しながら外した際に、フレキ内 のケーブルがよじれ断線した。

処置:・電線管フレキおよびケーブルの長さに余裕がある 対策 かないかを確認し、余裕がある場合は、ユニオン 部より切断し、ケーブル端末処理およびユニオン 交換を行う。

> ・劣化などがある場合には、客先に改善提案を行い 早めの処置をする。

教訓:機器などを取り外す場合には、取付状態を十分確認 し、適正工具を使用する。

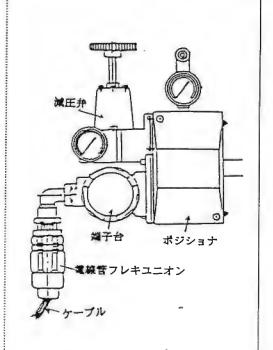

弁開度指示が100%だが流量出す。

操作部

16


状況:流量調節計の弁開度出力が100%だが、流量は約50%程度しか流れない。調節弁は全開となっておらず、I/Pポジショナの出力が130kPaと低かった。 I/Pポジショナへの供給空気用の減圧弁を確認したところ、エアが漏れていた。

原因:I/Pポジショナへの供給空気用減圧弁のエア漏れ。

処置:減圧弁の増締め。

対策

教訓:減圧弁まわりの点検を強化する。

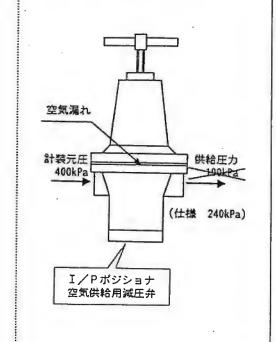

事例

弁開度指示がO%なのに空気流量あり

操作部

17

状況: 炉4ゾーン燃焼空気調節計の弁開度指示が0%なの に、燃焼用空気流量が出力されている。

現場調節弁の弁開度を確認すると約50%開いていた。I/Pポジショナ指令圧は60kPaであり、I/Pポジショナ外線を外してみたが、60kPaから下がらなかった。

原因:I/Pポジショナ不良(零点調整不能)。


処置:I/Pポジショナの予備品と交換。

対策 交換後の点検ではノズル・フラッパのつまりが原因

であった。

教訓:このようなトラブルにおいて点検順序をどうするかであるが、I/Pポジショナに着目することにより修

復をはやくできた。

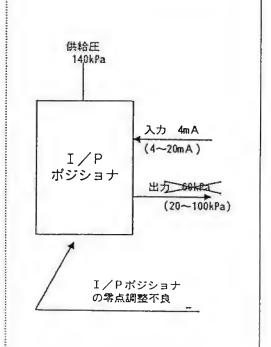

弁開度出力あげても空気流量変化せず

操作部


.18

状況: 弁開度出力をあげても空気流量が変化しない。 空気流量調節弁を点検したところ、I/Pポジショナ へ供給している計装空気配管接続部から空気漏れを 生じていた。

原因:I/Pポジショナへの計装空気配管接続部の折損。

教訓:ユニオンを使用し、接続し直し。 対策

教訓:経年劣化のところへ振動などの影響を受けたためと 考えられる。同様設備の点検要。

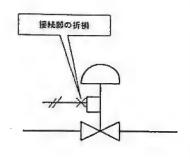

燃焼空気調節弁

事例

流量制御不良

操作部

19


状況:休止立ち上げ後、昇温を開始したところ調節弁が全 閉となったままで動作しない。電流信号は、正常に 出ていた。

原因:ポジショナ・パイロット弁内部にオイル・ミストが 溜まっていた。

処置:エア・フィルタ交換、ポジショナの整備。 対策

教訓:計装供給空気は塵埃、湿気のない空気がよいが、い わゆる雑用空気をフィルタを介して利用する場合

は、清浄を保つ手入れが重要である。

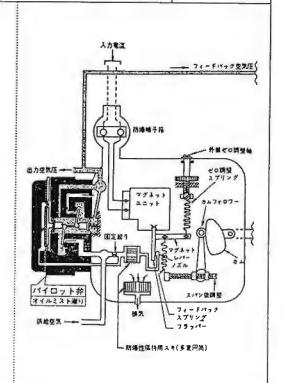

流量調節弁ポジショナ不良

操作部

20

状況: カスケード (C), オート (A), マニュアル (M) いずれの制御モードでも流量が大きくハンチングして制御できない。調節弁が全閉、全開を繰り返している。


原因:ポジショナ内部の開度フィードバック・レバーの 動きが固くなり、フィードバック信号が正常に出力 されていなかった。

処置:給脂後、清拭手入れ。

対策

教訓:調節弁は比較的悪環境下での設置場所が多いので

カバーなどによる防護対策が必要である。

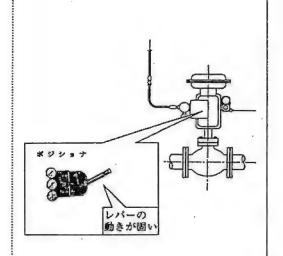

事例

冷却水流量調節弁が全閉不能

操作部

21

状況:作業終了にて冷却水流量調節弁を全閉操作したが全 閉にならず、80l/min程度の水漏れを生じた。 調節弁のトップ・ハンドルにて閉じたが、全閉には なりきらず、30l/min程度の水漏れのままとなった。


原因: 弁座と弁栓の間に異物がはさまり、全閉にならなかった。

処置:異物の除去とストレーナ点検。

対策

教訓:冷却水は工業用水であるため、定期的にストレーナ 清掃を行う配管系統である。清掃時に異物が入らな

いように注意する。

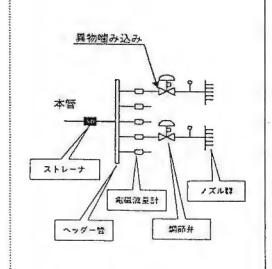

配管系統

冷却水流量低下警報の断続出力

操作部

22

状況:冷却水流量の設定値が510l/minにもかかわらず、 410~520l/minの間でハンチングし、冷却水流量低 下警報が断続的に出力される現象が発生した。 冷却水流量低下警報設定値は420l/minであった。


原因:調節弁~ポジショナ間の連結アームのロック・ナットゆるみにより、調節弁が動作不良となっていた。

処置:点検・増締め。

対策

教訓:周囲からの振動の影響を受けやすい系にあるので、

見回り点検の対象とした方がよい。

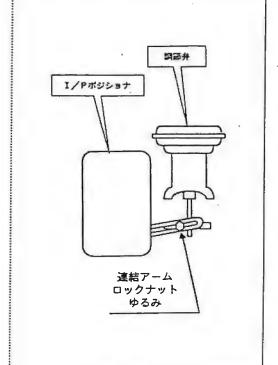

事例

冷却水量止まらず

操作部

23

状況:調節計をマニュアルにして、全閉操作するも冷却水 量指示値が0とならない。現場調節弁トップ・ハン ドル全閉操作するが水漏れが止まらない。

原因:調節弁ステムのロック・ナットのゆるみ。 このトラブルの前に、水漏れが多くなってきたので、 締切圧を強くするため、ステムを少し長くした経緯


がある。これがゆるんだものと考えられる。

処置:ロック・ナット増締め。

対策

教訓:締め付け後、ペイント・ロックし、ゆるみを事前に

キャッチする。

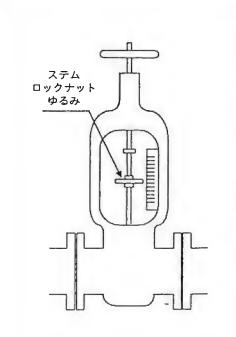

炉燃焼制御中の空気流量が不安定

操作部

24

状況: 炉燃焼制御中に空気流量指示値がハンチングし、不 安定となった。空気流量調節計をマニュアルにして 調査すると弁開度25%を越えると不安定となること がわかった。


> 調節弁のP/Pポジショナを動作確認すると板カムに 復元レバーのローラが当たっていなかった。

原因:P/Pポジショナの板カムと復元レバー・ローラとの センタが狂ったため。

処置:ローラが片へりの状態で、また板カムも偏摩耗して 対策 いた。

> 仮処置として板カム取付部に平ワッシャ2枚を入れ、 板カムと復元レバー・ローラとのセンタ合わせを実 施。

教訓:機械的摩耗の発生する機構があるものは点検周期の 見直し。

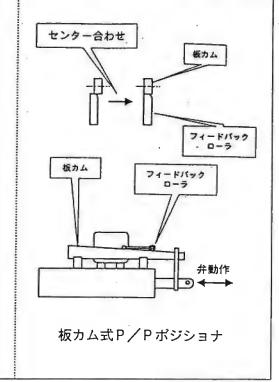

事例

NOX分析計指示異常


その他

状況:分析計の自動校正終了後、ゼロ・ドリフト値が高く なり異常となった。

原因:ドレン・セパレータのフィルタ詰りにより、ドレン・ ポットの水を吸い上げ、エアを吸った。

処置:フィルタの手入れ。 対策

教訓:排ガスには、ダストが多少含まれており、フィルタ 内で蓄積される。定期的にフィルタ内の手入れまた は交換が必要。

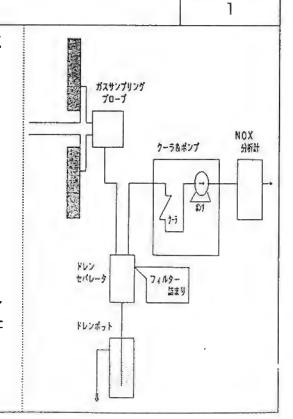

汚水排水水質計不良

その他

2

状況:水質計の指示がゼロ以下となり、水質の監視が不能

となった。

原因: 投光用水銀ランプが劣化し、光量不足が生じた。

処置:水銀ランプおよび検出器(可視光、可視光比較、

対策 紫外線、紫外線比較)の交換。


周期管理による検出器の交換を3年に1度実施して

いたが、2年に変更した。

教訓:消耗品であるランプなどの周期管理は実績を重視し

て、柔軟に対応する方が予防保全できる。

水質計

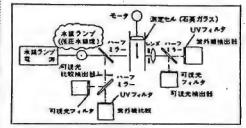

事例

計装マイコンDBSハード・ディスク・ダウン

その他


3 .

状況:マスタ側のDBSハード・ディスク異常が発生した ので、スレーブ側のバックアップ・マイコンに切り 替え稼動させた。

原因:ハード・ディスク磨耗劣化によりディスク回転が停止したため。

処置:予備のハード・ディスク装置と取り替え、調整。 対策

教訓:マイコン関係のトラブルは突然発生することが多く 見受けられる。予備品保有は高価であり、即交換は 難しい面があるので長期的な老朽更新対策などの検 討が必要である。

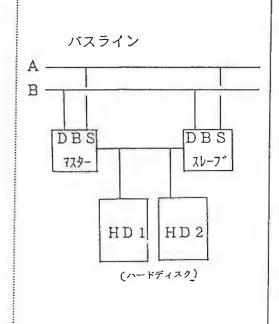

現場指示調節計の調節出力異常

その他

4

状況:現場指示調節計の調節出力が出ないため、調節弁が

開かない。

原因:点検をしたところ、パイロット・リレーから空気が 多く漏れていたので、パイロット・リレーのオーバ


ラン偏れていたので、ハイロット・リレーのオーハーホールを実施したところ、ダイアフラム部に亀裂

が入っていた。

処置:ダイアフラムを交換し、再組付け再調整。また、ル

対策 ープによる動作確認も正常。

教訓:ダイアフラムなどの消耗品は定期的に交換する。

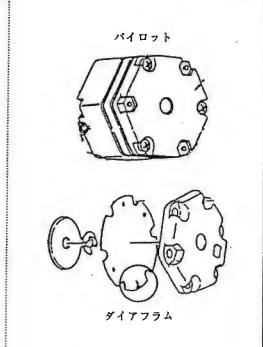

事例

校正試験後の結線ミス

その他

5

状況:発信器、変換器、などのループ試験を実施したのち、 操業に入ったら指示がまったく出なくなった。

原因:試験を実施したのち、結線する際に端子4に接続す

るところを誤って端子5に接続した。

処置:指差呼称、事後確認の徹底。

対策

教訓:変換器や端子板には空き端子が多い。隣の端子に配線があればこのようなミスは起きないが、不慣れな新人にはつい間違いが生じる。ゼロ、またはそれ以下のPV値であれば気付かないことがあるので注意を要する。

酸素分析計指示值異常

その他

6

状況:通常, 15% Vol/%位指示するところが、16% Vol/%と高い指示をしている。

原因:サンプル配管の継手部に腐食によるピン・ホールが


でき、そこからエアを吸いこんでいた。

処置:配管継手部の取替え。

対策

教訓:分析計の指示不審の多くはサンプル系のトラブルといえる。とくに、負圧のサンプル系はエアの吸いこ

みに注意を要する。

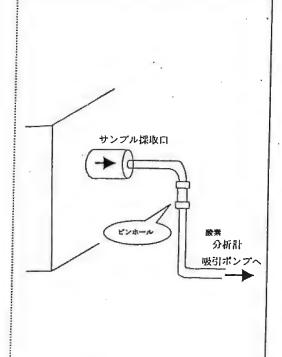

事例

秤量機指示ハンチング

その他

7

状況:ロード・セル・タイプの秤量機で重量指示が、ジワジワと上がったり下がったりする。


原因:高熱による4芯シールド・ケーブルの線間絶縁不良

が生じ出力が変動していた。

処置:耐熱ケーブル更新。(耐熱テープ、カバーなどの養

対策 生も必要である)

教訓:ケーブル線間の絶縁が悪くなると、ロード・セル 抵抗と並列状態になり、テスタで調査する際の判定 が難かしい。

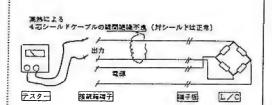

配線ループ断線による制御不良

その他

8

状況:圧力ダンパが全開となり制御不能となった。

原因:調節計MV出力調査のために設置していたデータ採

取用抵抗の断線により出力が出なかった。


処置:端子形抵抗ユニットの取外し・結線。

対策

教訓:データ採取などが終了すればそのままにせず完了時

に撤去することが重要である。採取時には明示して おくと、故障発生の際に復旧時間の短縮が図れ、被

害を最小限に食い止められる。

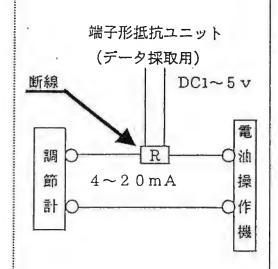

事例

発信器SI化作業における誤調整

その他

9

状況:発信器のSI化作業で、負圧レンジの発信器において

レンジ変更を間違えて調整を行った。

原因:発信器のSI化を行う時にmmHgをmmH2Oと誤認識

しSI単位へ換算し、レンジ変更・調整したため。

元のレンジ -760mmHg~0mmHg SI単位への換算 正: -0.1Mpa~0Mpa

誤: -7.6Kpa~0Kpa

処置:現場PGとの差異に気づき大事には至らなかった。

対策 正しいレンジでの再調整を実施する。

教訓:単位換算は、複雑な場合があるので、より注意する。

単位換算表

| Pa | kgf/cm ^t | 0, Hana | gHae |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 1.01972×10-4 | 1.01972×10-1 | 7. 50062×10-3 |
| 9.80665×10° | 1 | I×101 | 7. 35559×10³ |
| 9.80665 | 1×10** | 1 | 7. 35559×10 ⁻¹ |
| 1.33322×10' | 1.35951×10 ⁻¹ | 1.35951×10 | 1 |

ランプ切れによる表示不能

その他

10


状況:レベル指示計は正常に指示しているが、A/Dコン バータの出力である表示がでない。

原因:A/Dコンバータ用のランプ球切れ。

処置:ランプ交換。

対策

教訓:ランプ球切れは予測困難、事後保全とする。

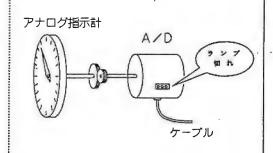

事例

リミット・スイッチ動作確認時の不注意による地絡

その他


11

状況:調節弁の分解整備作業において、分解前動作確認としてリミット・スイッチが取り付いていたため動作点の確認を行った。その時に誤って地絡させてしまいプロセス・コントローラのDIターミナルのヒューズを溶断させてしまった。また客先よりリミット・スイッチの動作確認は予定外の作業であると注意された。

原因:リミット・スイッチに電源が通電されている状態で、テスタにて動作点の確認を行った時に、リード線がケースに触れてしまい地絡した。

処置:DIターミナルのヒューズを交換し、良好となる。 対策 作業要領書にリミット・スイッチの動作確認項目が 明確に書かれていなかったために客先に "予定外作 業"との認識を与えてしまったと考えられる。今後 は、アクセサリについての作業内容も明確にするこ とにした。

教訓:作業時に不明点がでた場合には、客先へ再確認を行 う。また、通電状態で機器の点検作業は、より注意 して行う。

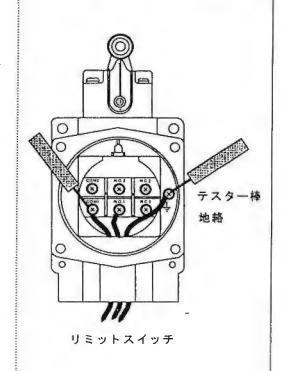

炉温度制御不良

その他

12


状況:ガス流量をカスケード制御で操業中、大きく変動しはじめた。そこで、オート・モードに切替えたが状況は同じであった。

原因:外部信号が入力された時点で発生しており、プログラマブル調節計内のROMに書込不良個所があった。

処置:予備調節計 (ROM含む) と交換。

対策

教訓:バックアップROMは最低限各一個確保しておくことが保守上重要である。また、作成時にOJTをかねて若手の教育に活用できる良いテーマでもあり、ぜひ実施すべきである。

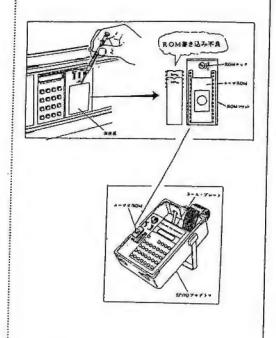

3. 関連用語集

次の用語集は、本マニュアルの中で使われている、代表的な用語を取りあげたものである。詳細は個々の用語辞典にて補足すること。

IEEE

アメリカ電子技術者協会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

A/D

アナログ信号をデジタル信号に変換すること。(Analog to Digital Conversion)

アイソレータ

入力信号と出力信号を直接的に絶縁する機器。

アキュームレータ

高圧流体の貯蔵槽で(高圧発生機器と使用機器との中間に位置 し)高圧流体の流量、圧力を一定に保つための容器。

インテリジェント型

測定量を指示するだけでなく、演算機能を持ち、測定量を加工表現指示できる計器。

ウエットレグ

密閉容器の液面測定に差圧レベル計を使用する場合、容器内圧力をレベル計の低圧側に導いて均圧し、容器内圧力の影響をなくしている。この低圧側に導いた流体が凝縮しやすい場合は、あらかじめ容器内の同一液体を導圧管内に封入しておく方法。

エア・ツー・オープン

操作部となる調節弁や、オンオフ弁の動作を表す用語である。 弁のアクチェエータ部に計器用空気が導入されて弁が開く場 合。

エア・ツー・クローズ

弁のアクチェエータ部に計器用空気が導入されて弁が閉まる場 合。

エアパージ

外部から清浄な空気を機器内部に供給すること。

O/Cマーク

調節弁における開(OPEN)、閉(CLOSE)の印。

オペレータズ・ステーション

分散型制御システムのオペレータズ・コンソールとして用いられるインテリジェント・ステーション。

カスケード・コントロール

カスケード制御のこと。1次調節計の出力を2次調節計の目標値として与える制御方法。

逆止弁 (チャッキ弁)

流体を一定方向にのみ流し、その逆流を自動的に防ぐために用いられる弁。²

校正

測定量の代わりに標準器や標準試料などを用いて、これを測定器の入力として与え、その出力(指示値)と真の値との関係を求めること。

コンデンス・ポット

測定流体を凝集し、同一のレベル液体として測定するための凝集情。

器差

測定値の示す値から示すべき真の値を引いた値。または、標準 器の公称値から真の値を引いた値。

誤差 (エラー)

測定値から真の値を引いた値。

3 岐弁 (マニホールドパルプ)

3方弁や3組弁といわれるもので、差圧発信器において高圧側 と低圧側とを同一の圧力にする均圧弁と導圧管のストップ・バ ルブの役割をする弁。

受信器

検出器や発信器(伝送器)などからの信号を受け、指示、記録、 警報などを行う機器。

正確さ

かたよりの小さい程度をいう。

精度

計測器が表す値、または測定結果の正確さと精密さを含めた総合的な良さ。すなわち指示された条件のもとで、その計測器の型式、仕様により許容される出力(指示値)の誤差の限界を定めたもの。

ストレーナ

粉塵粒子などの異物を取り除くため、検出器の上流に挿入されるフィルタ。

測定スパン

測定範囲の最大値と最小値の差。またはあるレンジの最大値と 最小値との差。

測定値

測定によって求めた値。

スマート発信器

マイクロプロセッサを搭載した発信器で、気体、液体、蒸気の流量、圧力、液位などの測定が可能で、測定差圧に対応した4~20mADCのアナログ信号、DEプロトコルによるディジタル信号を出力する。

SFC (スマート・フィールド・コミュニケータ)

スマート発信器と双方向通信が可能で自己診断の結果やレンジ、ダンピング、単位などのデータ・ベースの変更、自動ゼロ調整などを実施するときに用いる機器。

設定值

調節器や制御装置に目標値として与えられた値。または、調節 器や制御装置の制御動作のパラメータとして与えられた値。

CRT

装置系と人間とを結ぶインターフェース用途となる各種の表示 素子や表示装置に使われる機器。

ダンピング

ハンチングや指示値のいきすぎを防止するための制御をいう。

定電圧定周波電源装置 (CVCF) 電子計算機のように電源に対する要求度の高いものについては、機能を維持するために通常考えられる電圧変動率以下に電源電圧の変動を抑える装置。

DCS (ディストリビューテッド・ コントロール・システム)

分散型制御システムのことで、制御と管理機能を1つのコンピュータに集中せず、機能とその機能分担するハードウェアをブラント内に分散設置し、いずれの場所からでも全体の情報が得られ、また任意のループ操作も可能で、各ハードウェア間を通信ケーブルにより結ばれたシステム。

ディストリビュータ

発信器にDC24V電源を供給するとともに、発信器からの信号 (4~20mAまたは1~5VDC) を入力して、絶縁された4~ 20mA DCまたは1~5VDC出力に変換する機器。

ドライ・レグ

密閉容器の液面測定に差圧レベル計を使用する場合、容器内圧力をレベル計の低圧側に導いて均圧し、容器内圧力の影響を無くしている。この低圧側に導いた流体が凝縮して液になると測定誤差を生ずる。そのため低圧側導圧管に流体が液化しないようにする方法。

バーンアウト

入力信号が開放状態になったとき、受信計器の指示を振り切ら す機構。

パラメータ

装置内での変量の関係を記述する量のこと。(すなわち一定の場合や、時間、または装置の変量の大きさによって決まる。)

ハンチング

指示が一定値を示さず、ある幅をもって振動すること。

PCS(プロセス・コントロール・ ステーション)

分散形制御システムの制御機能の集合部。

ばらつき

| 測定値の大きさがそろってないこと。また、不ぞろいの程度を | いう。

ホット・ボルティング

たとえば、調節弁に流体が流れ本体の温度が上がったあとに行 うボルト・ナットの増締めのこと。

ポジショナ

統一信号に従って駆動部の軸の位置を制御する機器でI/Pポジショナ、P/Pポジショナがある。

ピックアップ

ロータの回転を電気信号に変換する機器。

プリアンプ

ピックアップで得られた電気信号を伝送のため増幅および<u>整</u>形し、出力信号を作る機器。

レシプロ・ポンプ

シリンダ内をピストンが往復運転することにより、シリンダ内 容積の拡大と縮小を起こし、拡大により液を吸い、縮小により 吐出するボンブ。

ルーブリケータ

グリスをグリス・ガンを使って注入する器具でポータブル型と 固定型とがある。

ROM (Read Only Memory)

読み出し専用メモリのこと。電源を切ってもあらかじめ書き込んである内容が消えないという特徴がある。

4. 参考文献・資料

(1) 社団法人計測自動制御学会:文部省「学術用語集」計測工学編

(2)プロセス計装制御技術協会:「計装制御システムのスタートアップマニュアル」

(3) 株島津製作所:参考図面

(4) 横河電機(株):製品カタログ

(5) 山武ハネウエル(株): 製品カタログ

(6) (株)東芝:参考図面

(7) 富士電機(株):参考図面

平成11年度 ものづくり人材支援基盤整備事業 一技術・技能の客観化、マニュアル化等-

「工業計器のメンテナンスに必要な技術・技能のマニュアル」 ループ・テストの方法と手順・トラブルシューティング事例

発行 中小企業総合事業団 情報·技術部 技術振興第二課 〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル TEL 03-5470-1523 FAX 03-5470-1526 無断転載を禁ずる

Copyright©2000 中小企業総合事業団 .All right reserved

※ このマニュアルは、社団法人 日本プラントメンテナンス協会の 協力を得て中小企業総合事業団が作成いたしました。



中小企業総合事業団

〒105-8453東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル ☎03-5470-1523 情報・技術部

事業団ホームページURL http://www.jasmec.go.jp/